

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงานวิจัย

#### 3.1 วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของการโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อน

แผงวงจรแบบอ่อน(Flex Circuit Board) คือส่วนประกอบมีหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณและกระแสไฟฟ้าไปยังชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของแผงวงจรแบบแข็ง (Printed Circuit Board) โดยนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท ที่ต้องการส่วนแผงวงจรแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หัวฉีดหมึกของเครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น (Ink Jet Printer) และในส่วนของผลิตภัณฑ์ศึกษาวิจัยได้เลือกผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์หัวอ่านฮาร์ดดิสก์เป็นผลิตภัณฑ์วิจัย แผงวงจรแบบอ่อนทำหน้าที่ขับเคลื่อนหัวอ่านให้เคลื่อนที่ดังรูป 3.1 ไปยังจุดที่ต้องการบนผิวหน้าของจานเก็บข้อมูล (Disc Surface Scan)




รูปที่ 3.1 แสดงหน้าที่ของแผงวงจรแบบอ่อนในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์


(บริษัทวิจัย, 2007)

ผลิตภัณฑ์ WDC แสดงในรูปที่ 3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับการสั่งซื้อจากบริษัท Western Digital ซึ่งเจอปัญหาการโค้งงอของผลิตภัณฑ์เมื่อวางบนอุปกรณ์ช่วยจับยึดในการประกอบกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทำให้ไม่สามารถทำการประกอบได้ โดยปัญหาที่พบคือเมื่อวางงานบนอุปกรณ์จับยึดซึ่งใช้สลักความสูง 0.75 มม. เป็นตัวจับยึด งานได้หลุดออกจากสลักยึด

ทางบริษัทจึงได้นำความสูงของสลักขีดยานมาเป็นข้อกำหนดการยอมรับการโค้งงอของผลิตภัณฑ์ WDC ส่วนเคลื่อนที่ (Dynamic Area) สามารถโค้งงอได้ไม่เกิน 0.75 มม. ดังแสดงในรูป 3.3

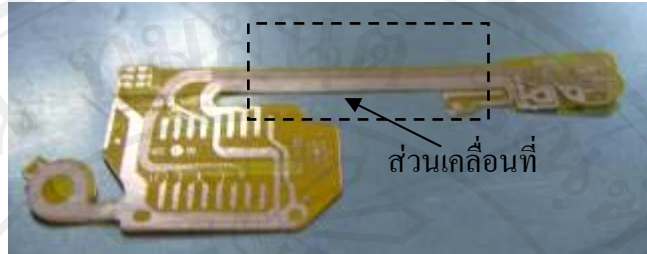

รูปที่ 3.2 แสดงผลิตภัณฑ์ WDC ที่เกิดปัญหาการโค้งงอ (บริษัทวิจัย, 2007)

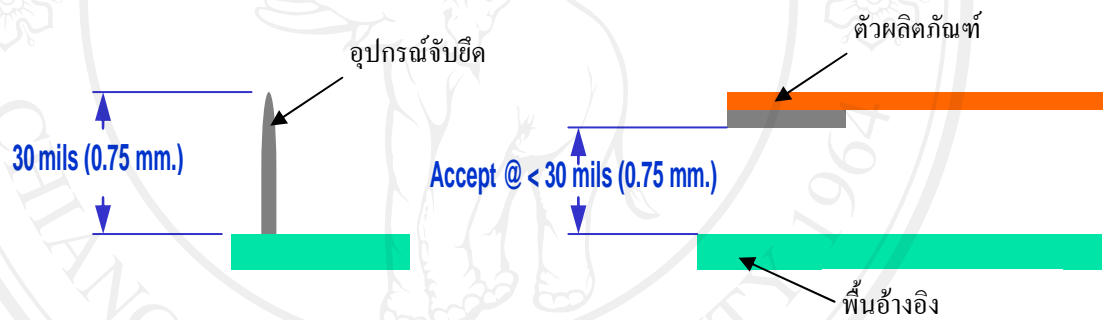

รูปที่ 3.3 แสดงความโค้งงอของส่วนเคลื่อนที่ที่ยอมรับได้ (บริษัทวิจัย, 2007)

ในการวิเคราะห์ได้นำตัวอย่างงานของบริษัท มาเปรียบเทียบกับงานของบริษัทอื่นดังแสดงในรูปที่ 3.4 พบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความโค้งงอของส่วนเคลื่อนที่มากกว่าบริษัทอื่น ทางบริษัทได้ทำการกำหนดค่าความโค้งงอของส่วนเคลื่อนที่โดยกำหนดจากความสูงของสลักขีดยาน



รูปที่ 3.4 แสดงการเปรียบเทียบความโค้งงอกับบริษัทอื่น (บริษัทวิจัย, 2007)

งานวิจัยนี้เลือกวิธีการวิเคราะห์และควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อความโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อน โดยอาศัยวิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ร่วมกับวิธีการทรงปัจจัยโดยใช้ขั้นตอนของซิกส์ซิกม่า (Six Sigma) จากนั้นจึงทำการออกแบบและทำการทดลองร่วมกับแนวคิดทางซิกส์ ซิกม่า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น การวิเคราะห์หากระบวนการที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด โดยวิเคราะห์หากระบวนการผลิตหลัก กระบวนการที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด การวิเคราะห์หาขั้นตอนการผลิตย่อย ที่มีผลต่อค่าความแข็งแรงของการดึงลอกอย่างมีนัยสำคัญจากกระบวนการผลิตหลัก การวิเคราะห์หาตัวแปรหลักในกระบวนการผลิต จากขั้นตอนการผลิตย่อยที่มีผลต่อค่าความโค้งงอ การวิเคราะห์หาตัวแปรหลักที่มีผลต่อค่าความโค้งงอของส่วนเคลื่อนที่ และการจัดทำแผนควบคุมตัวแปรหลักในกระบวนการผลิต

### 3.2 วิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อความโค้งงอจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน WDC

ในการวิจัยหากระบวนการผลิตที่มีผลต่อความโค้งงอวิเคราะห์จากโครงสร้างการผลิตของผลิตภัณฑ์ WDC ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง 4 ชั้นดังแสดงในรูป 3.5



รูปที่ 3.5 แสดงชั้นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)


ในการวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการผลิตหลักจะใช้วิธีการระดมความคิดจาก พนักงาน ที่ทำงานในกระบวนการนั้น วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ มาทำการระดมความคิดหาปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดการโค้งงอของผลิตภัณฑ์

#### 3.2.1 กระบวนการผลิตแผงวงจรแบบอ่อน

โดยภาพรวมแล้วจะประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตอยู่หลายกระบวนการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาขาการผลิตใหญ่ๆ ดังนี้

### 3.2.1.1 กระบวนการผลิตชั้นวัสดุหลัก

กระบวนการผลิตชั้นวัสดุหลักจะทำการผลิตที่โรงงาน ITL3 ซึ่งแสดงในแผนภูมิการผลิตที่ 3.1

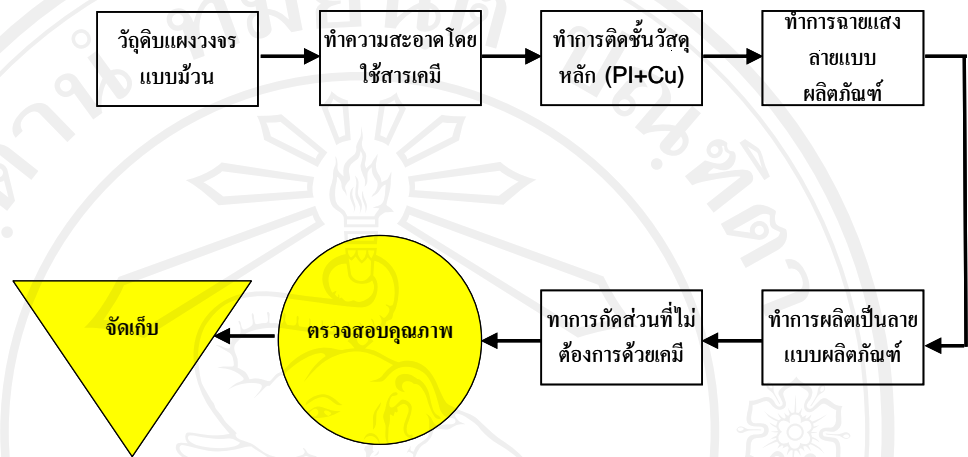


แผนภูมิ 3.1 แสดงสายการผลิตชั้นวัสดุหลักผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

กระบวนการผลิตวัสดุหลักจะประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญดังนี้

1. การตัดแผ่นงานจากม้วน (Slitting)
2. การทำความสะอาดโดยใช้สารเคมี (Chemical Clean)
3. การติดชั้นวัสดุหลักกับแผ่นทองแดง (Base Material Lamination)
4. การสร้างต้นแบบลายวงจรผลิตภัณฑ์โดยการฉายแสง (Expose)
5. การขึ้นลายวงจรด้วยสารเคมี (Develop)
6. การกัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้ง (Strip Etch)

#### 3.1.1.2 กระบวนการผลิตแผ่นเคลือบด้านบน (Cover Film)

จุดประสงค์หลักของกระบวนการผลิตนี้ก็คือเพื่อที่จะทำการผลิตแผ่นเคลือบด้านบนของผลิตภัณฑ์ซึ่งทำหน้าที่กำหนดจุดเชื่อมต่อบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ การผลิตแผ่นเคลือบด้านบนจะมีสายการผลิตที่โรงงาน ITL2 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3.2

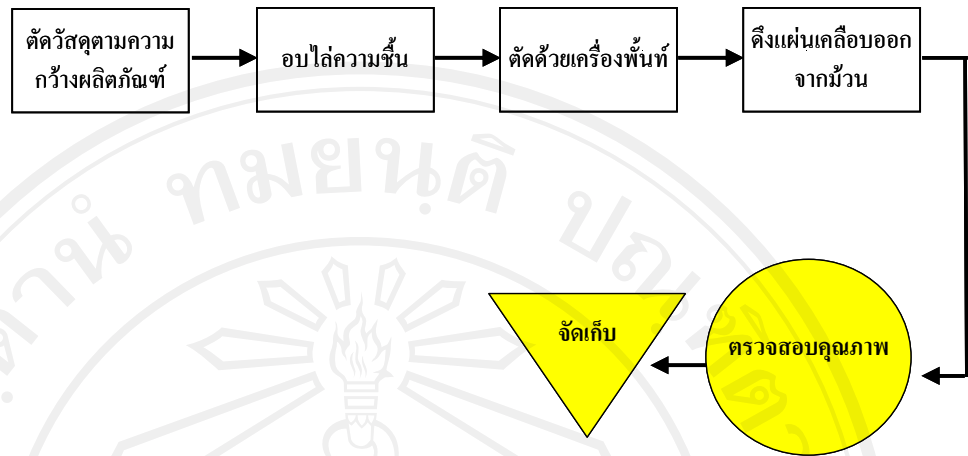


แผนภูมิ 3.2 แสดงกระบวนการผลิตแผ่นเคลือบด้านบนผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

กระบวนการผลิตแผ่นเคลือบด้านบนประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญดังนี้

1. การตัดแผ่นแผ่นเคลือบตามความกว้างผลิตภัณฑ์ (Slitting)
2. ทำการอบไล่ความชื้น (Pre-Bake)
3. ทำการตัดด้วยเครื่อง 펀ช์ (Stamping)
4. ดึงแผ่นเคลือบออกจากม้วน (De-Slug)

### 3.1.1.3 ขบวนการประกอบชั้นต่างๆของแผงวงจรแบบอ่อน

กระบวนการผลิตนี้เป็นกระบวนการผลิตหลักที่ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จพร้อมที่จะส่งไปให้ลูกค้า โดยการนำวัสดุพื้นหลักจากโรงงาน ITL3 และวัสดุแผ่นเคลือบจากโรงงาน ITL2 มาทำการประกอบเข้าด้วยกัน มีสายการผลิตที่โรงงาน ITL1 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3.3

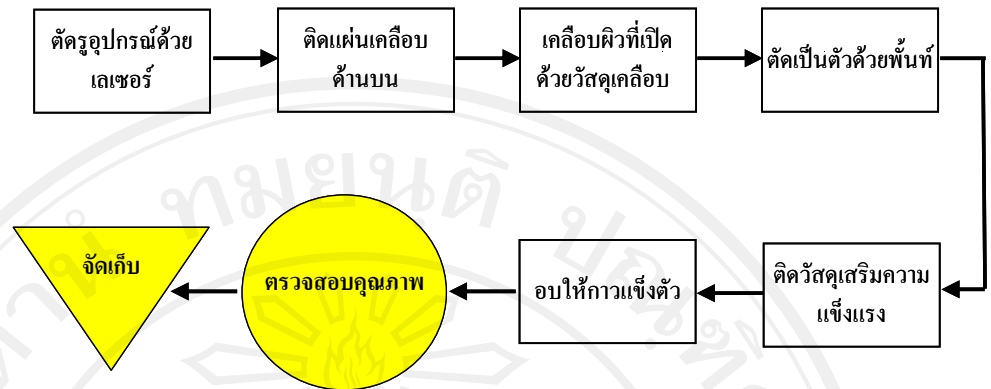

แผนภูมิ 3.3 แสดงกระบวนการผลิตแผ่นเคลือบด้านบนผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

กระบวนการผลิตประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญดังนี้

1. การตัดรูสำหรับวางบนอุปกรณ์จับยึดด้วยเลเซอร์
2. การติดแผ่นเคลือบด้านบน
3. การเคลือบผิวที่เปิดเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันบนผิวทองแดง
4. การตัดชิ้นงาน (Stamping)
5. การติดแผ่นเสริมกำลังอย่างรวดเร็ว (Fast Lamination)
6. การอบให้กาวติดวัสดุเสริมแรงแข็งตัว และไล่ก๊าซจากตัวกาว
7. การตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย

### 3.2.2 การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อน

เนื่องจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่น WDC ที่มีผลต่อการโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อนมี 17 กระบวนการผลิตหลักทำให้สามารถทำการทดลองในทุกกระบวนการได้ ฉะนั้นการกรองปัจจัยที่มีผลต่อการโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อน จะใช้วิธีการระดมความคิดของซิกซิกม่าส์เข้ามาช่วย โดยผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต พนักงานการผลิต วิศวกรโรงงาน และวิศวกรควบคุมคุณภาพ เพื่อหาปัจจัยป้อนเข้าต่างๆ (KPIV) จากนั้นเลือกปัจจัยที่และ ตารางปัญหาและผลกระทบต่อความสำคัญของลูกค้า (Cause and Effect matrix) โดยนำปัจจัยป้อนเข้าเหล่านั้นเหล่านั้นกรอกลงในเมตริกซ์ ปัญหาและผลกระทบ เพื่อให้คะแนนของแต่ละปัจจัย เรียงคะแนนจาก

มากไปน้อย จากขั้นตอนนี้สามารถบอกได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการโค้งงอในกระบวนการผลิต ดังแสดงในตาราง 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงแผนผังเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อความโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อน

การให้ความสำคัญของลูกค้า	9	5	3	คะแนนรวม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการโค้งงอผลิตภัณฑ์แบบอ่อน	การโค้งงอ	คุณภาพด้านอื่น	ความเร็วในการผลิต	
1 ทิศทางการตัดของแผ่นเคลือบด้านบน	9	5	5	141
2 แรงดึงในการผลิตแบบม้วน	9	5	5	141
3 การใช้แผ่นช่วยรับแรงกระทำ	9	5	3	123
4 แผ่นรับแรงในกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็ว	9	5	3	123
5 วิธีการวางแผ่นเคลือบด้านบน	7	3	5	117
6 วิธีการจับงานหลังการตัดเป็นงานสำเร็จ	7	3	5	117
7 วิธีการจับงานในการตรวจสอบครั้งที่1	7	3	5	117
8 บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม	7	3	5	117
9 การหยิบงานขึ้นจากบรรจุภัณฑ์	7	3	5	117
10 วิธีการจับงานในการตรวจสอบครั้งที่2	3	3	3	63
11 วิธีการจับงานในการตรวจสอบครั้งที่3	3	1	3	57
12 แรงในการตัดด้วย Punch	3	1	1	39
13 กระบวนการผลิตเป็นม้วน Roll to Roll	1	3	2	36
14 ทิศทางการตัดของแผ่นเคลือบด้านบน	2	1	1	30
15 ความแตกต่างกันของวัสดุในแต่ละผลิตภัณฑ์	1	3	1	27
16 แรงดันในการเคลือบติดแน่นของผลิตภัณฑ์	1	3	1	27
17 ความร้อนในการเคลือบติดแน่นของผลิตภัณฑ์	1	3	1	27
18 เวลาในการหยุดรองานระหว่างขบวนการ	1	2	1	24
19 ความชื้นในการผลิต	1	2	1	24

จากตารางแสดงสาเหตุและผลกระทบ มีเกณฑ์การเลือกปัจจัยโดยจุดประสงค์ต้องการลดปัญหาการโค้งงอให้ได้น้อยร้อยละ 50 จึงได้เลือก 9 ปัจจัยคะแนนมากกว่า 100 คะแนน จากทั้งหมด 19 ไปทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยปัจจัยที่ได้จากตารางแสดงเหตุและผลกระทบมีดังนี้

1. ทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบน
2. แรงดึงในการผลิตพื้นวัสดุหลักที่โรงงาน ITL3
3. การใช้แผ่นรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วนในการผลิตพื้นวัสดุหลัก
4. การใช้แผ่นกระจายแรงกดในกระบวนการในกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็ว

5. วิธีวางแผ่นเคลือบด้านบนในการเคลือบติด
6. วิธีจับงานออกจากเครื่องตัดในกระบวนการตัด
7. วิธีจับงานในการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนนี้ก่อนส่งให้ลูกค้า
8. วิธีจับงานในการตรวจสอบคุณภาพ
9. การหยิบจับงานขึ้นจากถาดใส่ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบวัสดุใส่งาน (Tray Packaging) ในกระบวนการผลิตและวัสดุบรรจุผลิตภัณฑ์ส่งไปให้ลูกค้า

ทำการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการระดมความคิดครั้งที่ 2 ด้วยตารางวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาและสาเหตุการเกิด (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงแผนผังสาเหตุและผลกระทบของปัจจัยที่มีผลต่อความโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อน

กระบวนการผลิต	ปัจจัยจากการวิเคราะห์ครั้งที่ 1	Potential Failure Mode	ปัญหาที่พบบ่อย	ความรุนแรง	Potential Causes	ความถี่การเกิด	Current Controls	การตรวจสอบ	คะแนนรวม
การตัดแผ่นเคลือบด้านบน	ทิศทางารัดแผ่นเคลือบด้านบน	แผ่นเคลือบทำให้งานโค้งงอ	การโค้งงอ	9	แผ่นเคลือบเกิดการโค้งงอในทิศทางเดียวกับงาน	9	ตัดแผ่นเคลือบตามขวางของตัวงาน	8	648
การผลิตแบบม้วน	แรงดึงในการผลิตแบบม้วน	แรงดึงทำให้งานเกิดการโค้งงอ	การโค้งงอ	8	ใช้แรงดึงในการผลิตมากเกินไป	8	ใช้แรงดึงในการผลิต 12 ปอนด์/ตร.นิ้ว	8	512
การผลิตแบบม้วน	แผ่นรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วน	ไม่ใช้แผ่นรับแรงดึงในการผลิต ผลิตภัณฑ์ WDC	การโค้งงอ	9	ไม่มีแผ่นช่วยรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วน	9	ไม่มีการควบคุม	5	405
ขบวนการเคลือบอย่างรวดเร็วของวัสดุเสริมแรง	แผ่นกระจายแรงกดในการเคลือบอย่างรวดเร็ว	ไม่มีแผ่นวัสดุช่วยรับแรงกด	การโค้งงอ	9	ไม่ได้ใช้แผ่นกระจายแรงดันบนในการเคลือบอย่างรวดเร็ว	7	ไม่มีการใช้แผ่นช่วยกระจายแรงในด้านบน	5	315
การเคลือบติดแน่นของแผ่นเคลือบด้านบน	ทิศทางารวางแผ่นเคลือบด้านบน	การเคลือบแน่นไม่สมบูรณ์	การโค้งงอ	9	วางแผ่นเคลือบไม่ถูกต้อง	4	เอกสารควบคุมการวางแผ่นเคลือบด้านบน	7	252
การบรรจุ	การออกแบบบรรจุภัณฑ์	ทำให้งานเกิดการโค้งงอ	การโค้งงอ	5	ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	7	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน	3	105
การบรรจุ	การหยิบงานออกจากบรรจุภัณฑ์	ทำให้งานเกิดการโค้งงอ	การโค้งงอ	5	การออกแบบไม่เหมาะสมกับการหยิบถือ	7	มาตรฐานการทำงานในการบรรจุผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน	3	105
การตรวจสอบชิ้นงาน	วิธีจับงานในการตรวจสอบ	ทำให้งานยับ ย่น หรือม้วนงอ	การโค้งงอ	7	การจับถือไม่ถูกต้อง	3	เอกสารควบคุมการจับงานในการตรวจสอบ	5	105
การตัดเป็นงานสำเร็จ	วิธีการหยิบงานออกจากเครื่องตัด	การจับโดยไม่ระวัง	การโค้งงอ	7	ไม่มีร่องสำหรับการหยิบงาน	3	เอกสารควบคุมการทำงาน	3	63

การวิเคราะห์ด้วยตารางวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาและสาเหตุการเกิดใช้หลักการให้คะแนน 3 ประการได้แก่

1. ความรุนแรงของปัจจัยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (Severity) โดยถ้าปัจจัยมีผลโดยตรงต่อระยะความโค้งงอคะแนนก็จะสูง ถ้ามีผลต่อระยะความโค้งน้อยคะแนนก็จะต่ำ
2. ความถี่ในการเกิด (Occurrence) ถ้าปัจจัยที่นั้นทำให้เกิดปัญหาบ่อยคะแนนจะสูง ถ้าเกิดไม่บ่อยคะแนนจะต่ำ




3. การตรวจสอบ (Detection) ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถตรวจพบได้ในกระบวนการนั้น หรือปัญหาสามารถตรวจสอบ หรือตรวจพบได้ง่ายคะแนนจะต่ำ ยากต่อการตรวจสอบคะแนนจะสูง

เมื่อให้คะแนนครบทุกปัจจัยนำคะแนนแต่ละปัจจัยคูณกัน โดยจะนำคะแนนรวมมากที่สุดไปทำการออกแบบการทดลอง ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยนำปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัยที่ได้จากตารางวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาและสาเหตุการเกิดไปทำการศึกษาในแต่ละกระบวนการ

ทำการศึกษาระบวนการทั้ง 7 กระบวนการอย่างละเอียดเพื่อหาระดับของปัจจัยเพื่อนำไปใช้ออกแบบการทดลองโดยทำการศึกษแต่ละกระบวนการของปัจจัยดังนี้

3.2.2.1 ปัจจัยทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบน จากการทดลองพบว่า การตัดแผ่นเคลือบด้านบนมีผลต่อความโค้งของงานภายหลังกระบวนการเคลือบติดแน่น ดังแสดงรูปจำลองการเปลี่ยนทิศทางการตัดในรูปที่ 3.6

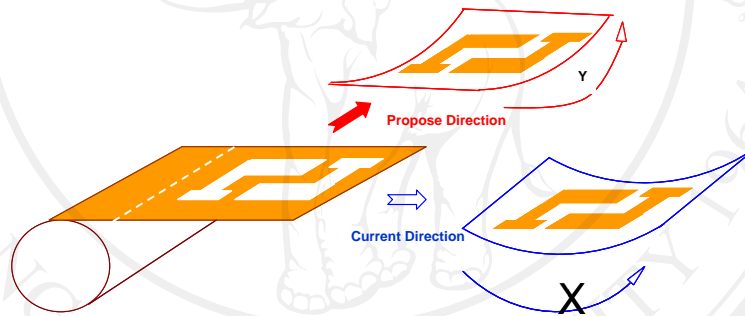

รูปที่ 3.6 แสดงการเปลี่ยนทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบน  
ผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

ดังนั้นจะได้ระดับของปัจจัยควบคุมของทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบนดังแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงระดับของปัจจัยควบคุมทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบน


ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
ทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบน	ตัดตามแนวยาวของม้วน (X)	ตัดตามแนวกว้างของม้วน (Y)

ปัจจัยที่ได้รับการโหวตจากตารางแสดงผลกระทบและสาเหตุของปัญหา ก่อนการทำการทดลองด้วยระดับตามตารางที่ 3.3 ต้องกลับไปพิจารณาปัจจัยย่อยของกระบวนการตัดแผ่นเคลือบด้านบนอีกครั้ง เพื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นๆอยู่ในสภาวะปกติในกระบวนการ ดังแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 แสดงกระบวนการย่อยของกระบวนการตัดแผ่นเคลือบด้านบน

กระบวนการตัดแผ่นเคลือบด้านบน		
สิ่งที่รับเข้ากระบวนการ	การตรวจสอบและปรับตั้งในกระบวนการ	สิ่งที่ออกจากกระบวนการ
<p>ต้องมั่นใจว่าคุณภาพของงานเป็นปกติ</p> <p>หมายเลขประจำชิ้นงาน</p> <p>การบันทึกประวัติการตัด</p>	<p>ความเร็วการป้อน</p> <p>หมายเลขชิ้นงาน</p> <p>รุ่นผลิตภัณฑ์</p> <p>ตรวจสอบรุ่นชิ้นงาน</p> <p>งานนำเข้า</p> <p>อุปกรณ์ตัดหมายเลขถูกต้อง</p> <p>การตรวจสอบวัสดุแปลปลอมที่ติดมากับชิ้นงาน</p> <p>ตรวจสอบรอยพับย่น</p> <p>รอยกดจากเศษตัดก่อน</p>	<p>งานต้องตัดขาดสมบูรณ์</p> <p>หมายเลขชิ้นงานถูกต้อง</p> <p>งานต้องผ่านการทำความสะอาด</p> <p>ต้องไม่มีรอยกดจากการตัด</p>

3.2.2.2 ปัจจัยแรงดึงในการผลิตพื้นวัสดุหลักในโรงงาน ITL3 จากการระดมความคิดพบว่าในการผลิตพื้นวัสดุหลักที่โรงงาน ITL3 ทุกกระบวนการจะเป็นระบบอัตโนมัติ โดยจะทำการผลิตเป็นม้วนก่อนส่งมาตัดที่โรงงาน ITL1 โดยการผลิตจะมีมอเตอร์ดึงม้วนหัวท้ายแรงดึงในการผลิตดังแสดงในรูปที่ 3.7 มีโอกาสที่จะมีผลต่อความโค้งของผลิตภัณฑ์ โดยแรงดึงในการผลิตแบบอัตโนมัติสามารถปรับตั้งได้เพียง 2 ระดับเท่านั้น โดยการผลิตปกติของผลิตภัณฑ์ WDC ถูกปรับตั้งไว้ในระดับสูง สามารถแสดงระดับของปัจจัยควบคุมดังแสดงในตาราง 3.5

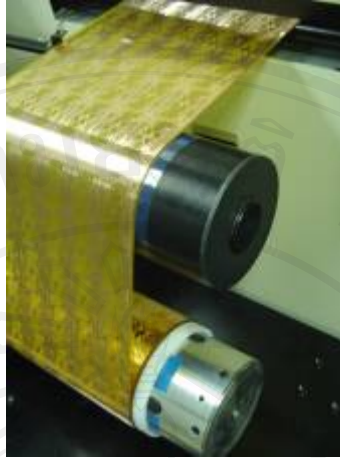

รูปที่ 3.7 แสดงการดึงในการผลิตฟิวส์คู่หลักแบบม้วนผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิชัย, 2007)

ตารางที่ 3.5 แสดงระดับของปัจจัยควบคุมแรงดึงในการผลิตแบบม้วน

ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
แรงดึงในการผลิตแบบม้วน	8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ปัจจัยที่ได้รับการโหวตจากตารางแสดงผลกระทบและสาเหตุของปัญหาก่อนการทำการทดลองด้วยระดับตามตารางที่ 3.5 ต้องกลับไปพิจารณาปัจจัยย่อยของกระบวนการผลิตแบบม้วนโรงงาน ILT3 อีกครั้งหนึ่งเพื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นๆอยู่ในสภาวะปกติของกระบวนการ การผลิตแบบม้วนปัจจัยต่างๆจะเหมือนกันตลอดทั้งกระบวนการจนถึงสิ้นสุดส่งงานมาให้โรงงาน ITL1 ดังแสดงในตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 แสดงกระบวนการย่อยของกระบวนการผลิตแบบม้วนโรงงาน ITL3

กระบวนการผลิตแบบม้วน	
ลักษณะ โดยทั่วไปของกระบวนการผลิต	
หน่วยคลายม้วน/ ม้วนกลับ	Hard water rinse:
ความเร็วของแผ่นงาน	อุณหภูมิของ Hard water
ความตึงของแผ่นงานในหน่วยม้วนกลับ	ความดันของ Hard water
ความตึงของแผ่นงานในหน่วยคลายม้วน	อัตราการไหลของ Hard water
ตัวนำขอบแผ่นงานคลายม้วน/ม้วนกลับ	การกรองน้ำ Rinse
การวางแผนของเครื่อง	การดูแลรักษาหัวฉีดน้ำ Rinse
วิธีการจับหรือถือม้วนงาน	การดูแลรักษาปั้มน้ำ Rinse
สภาพของลูกกลิ้ง	การทำความสะอาด/ ล้างบ่อน้ำล้าง
การวางแผนของลูกกลิ้ง	การดูแลรักษาลูกกลิ้งในบ่อน้ำ Rinse
ประเภทเทปเชื่อมแผ่นงาน	DI water rinse:
ความยาวเทปเชื่อมแผ่นงาน	อุณหภูมิ น้ำ DI
คุณภาพในการเชื่อมแผ่นงาน	ความดันของน้ำ DI
การวางแผนม้วนงาน	อัตราการไหลของน้ำ DI
การจับหรือถือแกนม้วน	การกรองน้ำ Rinse
ความดันอากาศในคลายม้วน/ม้วนกลับ	การดูแลรักษาหัวฉีดน้ำ Rinse
ความคมของใบมีด	

### 3.2.2.3 ปัจจัยการใช้แผ่นรองรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วนที่โรงงาน ITL3

จากการระดมสมองพบว่าการผลิตแผงวงจรแบบอ่อนในบางผลิตภัณฑ์จะมีการใช้แผ่นรับแรงดึงไว้ด้านหลังผลิตภัณฑ์ดังแสดงในรูปที่ 3.8 แล้วจะดึงออกเมื่องานถูกส่งมาที่โรงงาน ITL1 สามารถแสดงระดับของปัจจัยควบคุมดังแสดงในตาราง 3.7




รูปที่ 3.8 แสดงการใช้แผ่นรับแรงดึงในการผลิตพื้นวัสดุแบบม้วนของผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

ตารางที่ 3.7 แสดงระดับของปัจจัยแผ่นรองรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วน

ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
การใช้แผ่นรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วน	ไม่ใช้แผ่นช่วยรับแรงดึง	ใช้แผ่นช่วยรับแรงดึง

ปัจจัยที่ได้รับการโหวตจากตารางแสดงผลกระทบและสาเหตุของปัญหาก่อนการทำการทดลองด้วยระดับตามตารางที่ 3.7 ต้องกลับไปพิจารณาปัจจัยย่อยของกระบวนการผลิตแบบม้วนโรงงาน ILT3 อีกครั้งหนึ่งเพื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นๆอยู่ในสภาวะปกติของกระบวนการ การผลิตแบบม้วนปัจจัยต่างๆจะเหมือนกันตลอดทั้งกระบวนการจนถึงสิ้นสุดส่งงานมาให้โรงงาน ITL1 ดังแสดงในตารางที่ 3.6 เช่นกัน

3.2.2.4 ปัจจัยการใช้แผ่นยางรับแรงกดสองด้านในการติดวัสดุเสริมแรงกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็ว จากการระดมสมองพบว่าการผลิตแผงวงจรแบบอ่อนในบางผลิตภัณฑ์จะมีการใช้แผ่นยางรับแรงกดสองด้านประกบทั้งด้านหน้าและหลังของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในรูปจำลองที่ 3-9 โดยแผ่นยางรับแรงจะมีลักษณะเป็นยางสีดำที่ผลิตมาเฉพาะกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็วโดยจะมีคุณสมบัติสามารถรับความร้อนสูงได้เป็นเวลานาน และจะต้องไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายระเหยออกมาจากตัวยางเมื่อได้รับแรงกดและความร้อนสูง สามารถแสดงระดับของปัจจัยควบคุมดังแสดงในตาราง 3.8

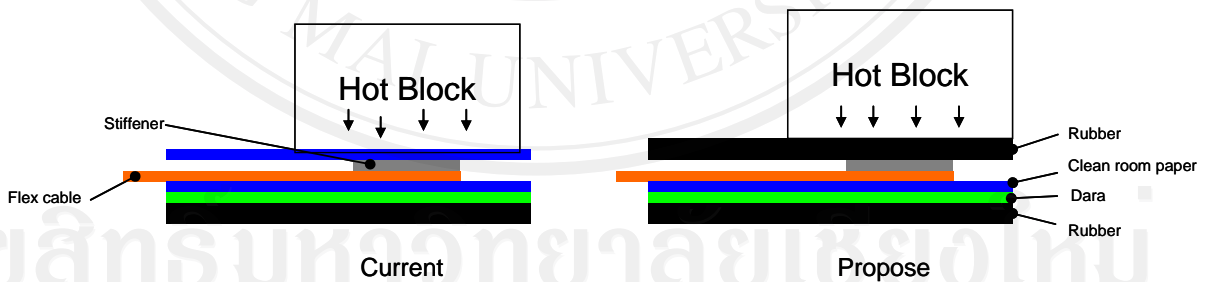

รูปที่ 3.9 แสดงภาพจำลองการใช้แผ่นยางรับแรงกดสองด้านของผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

ตารางที่ 3.8 แสดงระดับของปัจจัยแผ่นรองรับแรงกดในกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
จำนวนชั้นแผ่นยางกระจายแรงกด	ใช้แผ่นยางกระจายแรงกดด้านล่าง	ใช้แผ่นยางกระจายแรงกดด้านล่างและบน

ปัจจัยที่ได้รับการโหวตจากตารางแสดงผลกระทบและสาเหตุของปัญหาก่อนการทำการทดลองด้วยระดับตามตารางที่ 3.3 ต้องกลับไปพิจารณาปัจจัยย่อยของกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นๆอยู่ในสภาวะปกติของกระบวนการ และระวังปัจจัยเสี่ยง โดยเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการจะมีการควบคุมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งสามารถตั้งค่าแรงกดระยะเวลาในการกดอัด และความร้อนได้ แม้กระทั่งการกดติด (Pre-Tack) ก่อนการเคลือบติดแน่น (Lamination) การผลิตแบบม้วนปัจจัยต่างๆจะเหมือนกันตลอดทั้งกระบวนการจนถึงสิ้นสุดส่งงานมาให้โรงงาน ITL1 ดังแสดงในตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 แสดงกระบวนการย่อยของกระบวนการเคลือบอย่างรวดเร็ว (บริษัทวิจัย, 2007)

กระบวนการติดแผ่นฟิล์มกับแผ่นอะลูมิเนียม		
กระบวนการก่อนหน้า 1st Inspection	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทำการติดแผ่นฟิล์มกับแผ่นอะลูมิเนียม โดยใช้ความร้อน	กระบวนการต่อไป: 2 nd Inspection
คุณลักษณะวัสดุขาเข้า	ลักษณะโดยทั่วไปของกระบวนการผลิต	ลักษณะของผลิตภัณฑ์ขาออก
Specification: Clean part Dust particle > 0.1 mm. Stringer burr Stringer burr < 2.5 mm. Missing hole Missing hole not allowed Hole misalignment Hole misalignment > 0.025 mm. Minimum margin Minimum margin > 0.025 mm. Cut/Tear Cut/Tear Not allowed Slug mark Slug mark Not allowed	การใส่แผ่นอะลูมิเนียมเข้าไปบน Fixture: ประเภทของแผ่นอะลูมิเนียม ขนาดและตำแหน่งของพื้นที่ใช้ใส่อะลูมิเนียม วิธีการจับหรือใส่งาน การทำความสะอาดด้วยปืนลม สภาพของ Fixture การติดแผ่นฟิล์มกับบนแผ่นอะลูมิเนียม: ประเภทของแผ่นฟิล์ม วิธีการจับหรือใส่งาน สภาพขนาดและตำแหน่งของพื้นที่ใช้ใส่แผ่นฟิล์ม อุณหภูมิบน Fixture ที่ใช้ติดแผ่นฟิล์ม การใส่ Stack up: ประเภทของแผ่น Stack up sheet ความสะอาดของแผ่น Stack up sheet วิธีการจับหรือใส่แผ่น Stack up การเปลี่ยน Stack up sheet การเคลื่อน Fixture เข้าไปในตำแหน่ง Hot block : แรงดันกระบอกสูบ ความเร็วกระบอกสูบ ตำแหน่งของ Fixture Fast Lam : อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิด้านบน(Upper Temperature) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิด้านล่าง(Lower Temperature)	Quality: Peel strength test Peel strength test >4.2 lb/inch Stiffener misalignment Stiffener misalignment < 0.005 inch. Contamination Free of contamination Delamination Free of delamination Entrap Fiber Free of entrap fiber Squeeze out Squeeze out < 0.254 mm. Stain Stain Not allowed

3.2.2.5 ปัจจัยการวางแผ่นเคลือบด้านบนในกระบวนการเคลือบติดแผ่นเคลือบจากการตรวจสอบในกระบวนการติดแผ่นเคลือบด้านบนพบว่าพนักงานวางแผ่นเคลือบไม่ถูกต้อง ทำให้ตำแหน่งที่วางไม่ถูกต้องเกิดการบิดงอ จากการระดมความคิดมีโอกาสทำให้เกิดการโค้งงอ

ของผลิตภัณฑ์หลังกระบวนการตีแผ่นเคลือบด้านบนได้ สามารถแสดงระดับของปัจจัยควบคุมดัง  
แสดงในตาราง 3.10

ตารางที่ 3.10 แสดงระดับของปัจจัยตำแหน่งการวางแผ่นเคลือบด้านบน

ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
การวางแผ่นเคลือบด้านบน	วางบนสลักพิน	วางให้สุดสลักพินแนบกับพื้นอุปกรณ์


ปัจจัยที่ได้รับการ โหวตจากตารางแสดงผลกระทบและสาเหตุของปัญหาก่อนการ  
ทำการทดลองด้วยระดับตามตารางที่ 3.10 ต้องกลับไปพิจารณาปัจจัยย่อยของกระบวนการตีแผ่น  
เคลือบด้านบนดังแสดงในตารางที่ 3.11 เพื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นๆอยู่ในสภาวะปกติของ  
กระบวนการ และระวังปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนต้องพิจารณาลักษณะและขั้นตอนการทำงานของ  
พนักงานว่าตรงตามเอกสารมาตรฐานการทำงานในกระบวนการตีแผ่นเคลือบด้านบนหรือไม่

ตารางที่ 3.11 แสดงกระบวนการย่อยในกระบวนการตีแผ่นเคลือบด้านบน  
(บริษัทวิชัย, 2007)

กระบวนการตีแผ่นเคลือบด้านบน		
สิ่งป้อนเข้ากระบวนการ	ลักษณะการปรับตั้ง ในกระบวนการ	สิ่งที้ออกจากกระบวนการผลิต
ทำความสะอาดด้วยลูกกลิ้ง ตรวจสอบความถูกต้องของ Scale เครื่องมือถูกต้อง ไม่มีเศษของคาร์บอนติดอยู่ ไม่มีสีผิดปกติ งานต้องไม่ฉีกขาด ไม่มีรอยกด จีด ไม่มีรอยถลอก รอยกด แผ่นเคลือบด้านบน แผ่นเสริมกำลังแบบอ่อน หมายเลขชิ้นงานถูกต้อง จำนวนถูกต้อง ชิ้นส่วนต้องไม่ผิดพลาด งานต้องไม่หมดอายุ งานต้อง scale ไม่ผิดเพี้ยน จะต้องไม่มีเส้นจากการตัดไม้ ไม่รอยเปื้อนติดมากับชิ้นส่วนประกอบ	อุณหภูมิ แรงกด เวลา	แผ่นเคลือบด้านบนถนัดตำแหน่ง ไม่มีสิ่งสกปรกติดออกไปด้วย ไม่มีกาวจากรอยเปิด ไม่มีรอยยับย่น ไม่มีการติดผิงาน ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีรอยกด เสียหาย

3.2.2.6 ปัจจัยการจับงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหนาเพียง 0.2 มม. ถ้าจับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยความไม่ระมัดระวังผลิตภัณฑ์สามารถบิดเบี้ยวหรือเปลี่ยนรูปได้ดังแสดงลักษณะการจับงานดังรูปที่ 3.10 สามารถแสดงระดับของปัจจัยควบคุมดังแสดงในตาราง 3.12



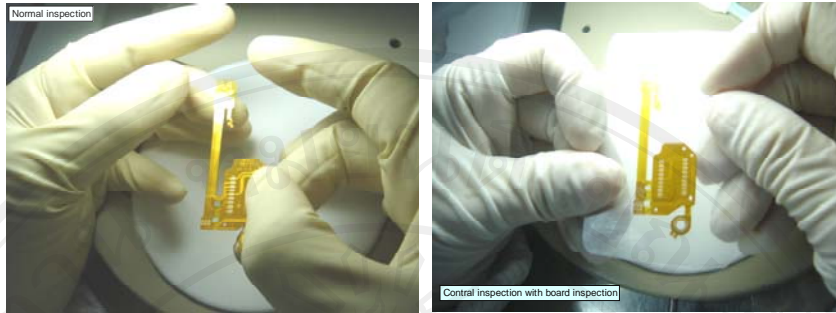

รูปที่ 3.10 แสดงการจับงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีปกติ (ด้านซ้าย) และวิธีใช้วัสดุรองรับ (ด้านขวา) ผลิตภัณฑ์ WDC

ตารางที่ 3.12 แสดงระดับของปัจจัยตำแหน่งการจับการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
การจับงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพ	การจับงานตามปกติ	การจับงานโดยใช้แผ่นรองรับ

3.2.2.7 ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิต และการบรรจุเพื่อส่งให้ลูกค้า จากการแกะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนมาจากลูกค้าพบว่าในบางตำแหน่งตัวผลิตภัณฑ์เกิดการโค้งงอเนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกการกดทับ ดังแสดงในรูปที่ 3.11 สามารถแสดงระดับของปัจจัยควบคุมดังแสดงในตาราง 3.13




รูปที่ 3.11 แสดงการโค้งงอของผลิตภัณฑ์ WDC ซึ่งเกิดจากบรรจุภัณฑ์กดทับ (บริษัทวิจัย, 2007)

ตารางที่ 3.13 แสดงระดับของปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ WDC

ปัจจัยควบคุม	ระดับต่ำ (-)	ระดับสูง (+)
การออกแบบภาดใส่งาน	ใช้ภาดใส่งานแบบปกติ	ใช้ภาดใส่งานแบบใหม่

ปัจจัยที่ได้จากการระดมความคิดในตารางแสดงผลกระทบและสาเหตุของปัญหา ก่อนการทำการทดลองด้วยระดับตามตารางที่ 3.10 ต้องกลับไปพิจารณาปัจจัยย่อยของกระบวนการบรรจุหีบห่อดังแสดงในตารางที่ 3.13 เพื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ในสภาวะปกติของกระบวนการ และระวังปัจจัยเสี่ยง โดยในปัจจัยบรรจุภัณฑ์จะต้องดูด้านการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะการทำงานในกระบวนการผลิต ทั้งนี้จะต้องตรงตามมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ แผลงวงจรแบบอ่อน WDC และต้องได้รับการรับรองจากลูกค้าดังแสดงในรูป 3.12

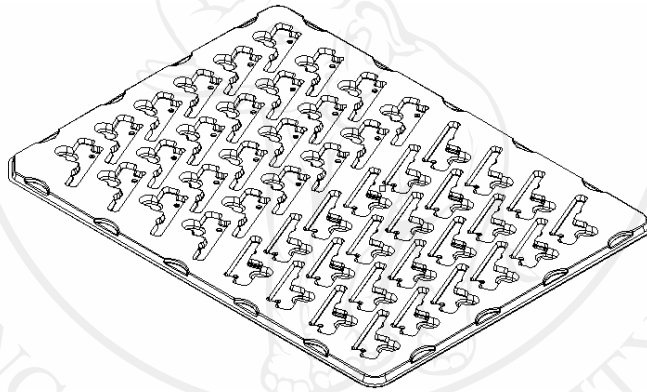

รูปที่ 3.12 แสดงภาดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ WDC (บริษัทวิจัย, 2007)

ตารางที่ 3.14 แสดงกระบวนการย่อยในกระบวนการติดแผ่นเคลือบด้านบน (บริษัทวิจัย, 2007)

กระบวนการติดแผ่นเคลือบด้านบน		
สิ่งป้อนเข้ากระบวนการ	สิ่งที่ออกจากกระบวนการผลิต	ลักษณะการปรับตั้งในกระบวนการ
ทำความสะอาดด้วยลูกกลิ้ง	แผ่นเคลือบด้านบนถูกตำแหน่ง	อุณหภูมิ
ตรวจสอบความถูกต้องของ Scale	ไม่มีสิ่งสกปรกติดออกไปด้วย	แรงกด
เครื่องมือถูกต้อง	ไม่มีกาวจากรอยเปิด	เวลา
ไม่มีเศษของคาร์บอนติดอยู่	ไม่มีรอยยับย่น	
ไม่มีสีติดปกติ	ไม่มีการติดผิวด้าน	

การศึกษากระบวนการย่อยของปัจจัยทั้งหมดเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของปัจจัยที่ได้จากการระดมความคิด โดยทำการตรวจสอบขั้นตอนย่อยร่วมกับวิศวกร และพนักงานฝ่ายผลิตที่รับผิดชอบกระบวนการ พบว่าปัจจัยที่ผ่านการคัดกรองด้วยการระดมความคิดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความโค้งของแผงวงจรแบบอ่อน

### 3.3 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน WDC

หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง เพื่อช่วยให้ผลการทดลองมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นมี 3 ประการคือ การทดลองซ้ำ (Replication), การสุ่ม (Randomization) และการควบคุม (Blocking หรือ Control)

การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเศษส่วน (Fractional Factorial design) มีประโยชน์อย่างมากในกรณีของการทำการทดลองที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มแรก ในกรณีซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถูกทำการศึกษามีอยู่มากมายหลายตัวด้วยกัน ซึ่งการทดลองเชิงเศษส่วน นั้นจะช่วยจำกัดจำนวนของการทดลองให้น้อยที่สุดโดยที่ตัวแปรทั้งหมดยังถูกทำการศึกษาอยู่ในการออกแบบการทดลองแบบนี้ ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยในการทดลองเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยหลัก (Factor Screening Experiment) (Montgomery D.C., 2001)

ผู้วิจัยได้เลือกใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเศษส่วน (Fractional Factorial design) มาใช้ในการหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการโค้งงอของผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน WDC โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัยแฝงที่อาจมีผลต่อการโค้งงอของผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อนสามารถสรุปโดยใช้ชื่อและสัญลักษณ์ในการออกแบบตารางการทดลอง โดยแสดงในตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 แสดงชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปัจจัยและระดับของปัจจัยในการออกแบบการทดลอง

ปัจจัยในการทดลอง	สัญลักษณ์แทนปัจจัย	ระดับต่ำ (-)		ระดับสูง (+)	
		การปรับตั้ง	สัญลักษณ์แทน	การปรับตั้ง	สัญลักษณ์แทน
1. ทิศทางการตัดแผ่นเคลือบด้านบน	A	ตัดตามแนวยาวของม้วน	X	ตัดตามแนวกว้างของม้วน	Y
2. แรงดึงในการผลิตแบบม้วน	B	8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	8	12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	12
3. แผ่นรับแรงดึงในการผลิตแบบม้วน	C	ไม่ใช้แผ่นช่วยรับแรงดึง	No Use	ใช้แผ่นช่วยรับแรงดึง	Use
4. แผ่นกระจายแรงในการตัดแผ่นเสริมกำลัง	D	ใช้แผ่นยางกระจายแรงด้านล่าง	1 Side	ใช้แผ่นยางกระจายแรงด้านล่างและบน	2 Side
5. วิธีการวางแผ่นเคลือบด้านบน	F	วางบนสติกพื้น	Normal	วางให้สุดสติกพื้นแนบกับพื้นอุปกรณ์	Place Down
6. การจับงานในการตรวจสอบ	E	การจับงานตามปกติ	Current	การจับงานโดยใช้แผ่นรองจับ	Hard Board
7. การออกแบบตลาดใส่งาน	G	ใช้ตลาดใส่งานแบบปกติ	Old	ใช้ตลาดใส่งานแบบใหม่	New

การออกแบบการทดลองมี 7 ปัจจัยที่สนใจศึกษา แต่ละปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับต่ำ (-) และระดับสูง (+) แบบจำลองทางสถิติสำหรับการออกแบบ  $2^{7-3}$  (16 การทดลอง) จำนวนของระดับความเสรี (Degree of Freedom) สำหรับการทดลองร่วมปัจจัยทั้ง 16 เท่ากับ 31 ประกอบด้วย 7 ระดับขั้นความเสรีสำหรับผลกระทบหลัก 7 ชนิด คือ A, B, C, D, E, F, G ผลกระทบของอันตรกิริยาร่วมของ 2 ปัจจัยคือ AB, AC, AD, AE, AF, AG, BD และผลกระทบของอันตรกิริยาร่วม 3 ปัจจัย คือ ABD โดยมีตารางแสดงการออกแบบการทดลองดังตาราง 3.16

ตารางที่ 3.16 แสดงตารางการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบเศษส่วน  $2^{7-3}$

ลำดับมาตรฐาน	ปัจจัยที่ศึกษา							ลำดับการทดลองจริง	ค่าระดับของปัจจัย						
	A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G
1,17	-	-	-	-	-	-	-	18,8	X	8	No Use	1Side	Normal	Current	Old
2,18	+	-	-	-	-	-	+	32,26	Y	8	No Use	1Side	Place Down	Current	New
3,19	-	+	-	-	-	+	-	20,2	X	12	No Use	1Side	Place Down	Hard Board	Old
4,20	+	+	-	-	-	+	+	30,14	Y	12	No Use	1Side	Normal	Hard Board	New
5,21	-	-	+	-	+	+	+	9,15	X	8	Use	1Side	Place Down	Hard Board	New
6,22	+	-	+	-	-	+	-	11,25	Y	8	Use	1Side	Normal	Hard Board	Old
7,23	-	+	+	-	-	-	+	22,1	X	12	Use	1Side	Normal	Current	New
8,24	+	+	+	-	+	-	-	6,16	Y	12	Use	1Side	Place Down	Current	Old
9,25	-	-	-	+	-	+	+	19,7	X	8	No Use	2Side	Normal	Hard Board	New
10,26	+	-	-	+	+	+	-	13,5	Y	8	No Use	2Side	Place Down	Hard Board	Old
11,27	-	+	-	+	+	-	+	31,4	X	12	No Use	2Side	Place Down	Current	New
12,28	+	+	-	+	-	-	-	10,29	Y	12	No Use	2Side	Normal	Current	Old
13,29	-	-	+	+	+	-	-	17,24	X	8	Use	2Side	Place Down	Current	Old
14,30	+	-	+	+	-	-	+	28,27	Y	8	Use	2Side	Normal	Current	New
15,31	-	+	+	+	-	+	-	3,21	X	12	Use	2Side	Normal	Hard Board	Old
16,32	+	+	+	+	+	+	+	23,12	Y	12	Use	2Side	Place Down	Hard Board	New

จำนวนต่อการตั้งค่าหนึ่งการทดลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์ 48 ตัว เท่ากับถาดบรรจุผลิตภัณฑ์ 1 ถาดดังแสดงในรูปที่ รูป 3.13 เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการทดลอง จากนั้นนำผลจากการวัดระยะความโค้งด้วยเครื่องวัดด้วยแสงเลเซอร์ลงในตารางบันทึกผล เพื่อทำการวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป



รูปที่ 3.13 แสดงจำนวนชิ้นงาน 48 ชิ้น หรือ 1 ถาด (บริษัทวิจัย, 2007)

### 3.4 วิธีวัดระยะความโค้งของแผงวงจรแบบอ่อน

ระบบการวัดที่ใช้ในการตรวจสอบระยะความโค้งของผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน WDC คือ เครื่องวัดความระยะโดยใช้เลเซอร์ยิงไปบนพื้นผิวระนาบอ้างอิง และตัวผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อนเครื่องวัดจะแสดงความแตกต่างเป็นมิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงเครื่องวัดระยะการ โค้งของผลิตภัณฑ์ WDC ด้วยแสงเลเซอร์ (บริษัทวิจัย, 2007)

เพื่อความแม่นยำในการวัดผลการทดลองจะต้องทำการทดสอบความแปรปรวนของเครื่องมือให้มีเสถียรที่ดี (Gauge Repeatability and Reproducibility) ดังนั้นผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ระบบการวัดเป็น 2 หัวข้อคือ

#### 3.4.1 การสอบเทียบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Calibration)

เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ต้องผ่านการสอบเทียบ และมีความถี่ในการสอบเทียบ 3 เดือนต่อครั้ง

3.4.2 ทดสอบความแปรปรวนของเครื่องมือให้มีเสถียรภาพที่ดีจากการวัดโดยผู้วัดคนเดิม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อนรุ่น WDC จำนวน 14 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างจะต้องมีระยะการโค้งงอ ครอบคลุมช่วงตั้งแต่ 0.1 มม. จนถึง 2.0 มม. เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำในทุกระยะความโค้งงอของผลิตภัณฑ์

2. เลือกพนักงานที่ได้รับใบรับรองในการใช้เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 1 คน โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีคนวัดระยะความโค้งงอของแผงวงจรแบบอ่อนรุ่น WDC เพียงแค่ 1 คน เพื่อลดความแปรปรวนจากการวัด

3. พนักงานทำการวัดตัวอย่าง 14 ตัวอย่าง ซ้ำกัน 3 รอบ นำข้อมูลของการวัดซ้ำกัน 3 ครั้ง ทำการวิเคราะห์เพื่อดูความถูกต้องในการวัดซ้ำของพนักงาน สรุปได้ว่า

สัดส่วนความแปรปรวนของความแปรปรวนของเครื่องมือวัดเมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0.03 โดยความแปรปรวนทั้งหมดมาจากการวัดซ้ำ สัดส่วนความแปรปรวนจากการวัด 0.046 เปรียบเทียบกับความแปรปรวนจากตัวผลิตภัณฑ์ 2.47 สามารถยอมรับได้ และตัวเครื่องมือวัดมีความสามารถแยกความแตกต่างของระยะความโค้งงอได้ 75 ระดับ (ผลการวิเคราะห์เครื่องมือวัด ภาคผนวก ง)

ของความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนของผลิตภัณฑ์ 0.03 ดังแสดงในรูป 3.15

### 3.5 การทดลองเพื่อยืนยันผล

หลังจากได้ปัจจัยหลักที่เหมาะสมแล้วจากสมการทำนายแล้ว ทำการทดลองตั้งค่าปัจจัยที่ได้ นี้ และทดลองผลิตผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน WDC เพื่อตรวจสอบระยะความโค้งงอ และบันทึกผลการลงตามตาราง 3.17

ตารางที่ 3.17 แสดงตารางบันทึกผลความโค้งงอ

จำนวนล็อตที่ผลิต	ค่าเฉลี่ยความโค้งงอ (สุ่ม 30 ตัวอย่าง)	จำนวนล็อตที่ผลิต	ค่าเฉลี่ยความโค้งงอ (สุ่ม 30 ตัวอย่าง)
Lot # 1		Lot # 6	
Lot # 2		Lot # 7	
Lot # 3		Lot # 8	
Lot # 4		Lot # 9	
Lot # 5		Lot # 10	

### 3.6 การประเมินผล

จากผลลัพธ์ที่ได้จากรออกแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบค่าความโค้งงอแล้วนำมาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการปกติ และกระบวนการผลิตที่ได้ปรับปรุงแล้วว่า ค่าความโค้งงอของทั้งสองกระบวนการมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4

### 3.7 สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลองทั้งหมดที่ได้จากการทดลอง และการหาค่าที่เหมาะสมที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แผงวงจรแบบอ่อน WDC ผลลัพธ์จากการทดลองครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือนำไปพัฒนาใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงต่อไป