

บทที่ 4


ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยจุดเสียหายและผลกระทบ ต่ออัตราการสึกหรอของยางโดยสารและลดอัตราการสึกหรอของยางรถโดยสารที่ห้อยรถ ชั้นล่อง ที่มีอัตราการสึกหรอของยางผิดปกติอันเนื่องมาจากสาเหตุการกินยางไม่เท่ากัน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันจำนวน 6 ชนิด ทำให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนยางรถโดยสารที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนยางรถก่อนกำหนดและการเสียเวลาในการรอซ่อมเสียโอกาสในการนำรถไปใช้บริการต่อลูกค้าซึ่งข้อบกพร่องบางชนิดทำให้เกิดผลกระทบและอันตรายต่อความปลอดภัย รูปแบบความเสียหาย จำนวน 6 ชนิดได้แก่

- 1) ชนิดการบกพร่องแบบสึกกลาง
- 2) ชนิดการบกพร่องแบบสึกไหล่ทั้งสองข้าง
- 3) ชนิดการบกพร่องแบบสึกขนนก
- 4) ชนิดการบกพร่องสึกแบบเอียง
- 5) ชนิดการบกพร่องแบบสึกไหล่เป็นหลุม
- 6) ชนิดการบกพร่องแบบกินยางไม่เท่ากัน 2 ข้าง

4.1ศึกษาสภาพปัจจุบันรวบรวมข้อมูล

จากการศึกษาพบปัญหาที่พบอยู่ในแผนกซ่อมบำรุงและได้เก็บข้อมูลตามตารางที่ 3.2 ข้อมูลการจัดเก็บข้อบกพร่องของยางรถโดยสาร โดยตรวจสอบยางทุกระยะทาง 5,000 กิโลเมตร จากจำนวนรถโดยสาร 50 คัน ในแต่ละเส้นทาง เดือน พฤษภาคม- ตุลาคม พ.ศ.2555 เนื่องจากทีมงานต้องการมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง จึงต้องใช้ข้อมูลของเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ.2555 และปี พ.ศ. 2556 มาเปรียบเทียบ จากช่วงเวลาดังกล่าวได้ทำการวิจัยการเก็บข้อมูลของรถที่ห้อยชั้นล่องทุกระยะ 5,000 กิโลเมตร ซึ่ง จากข้อมูลที่ได้บันทึกตรวจพบการเสียหายของยางรถโดยสารดังนี้ 1) ชนิดการบกพร่องแบบสึกกลางพบจุดเสียหายของยางจำนวน 10 ครั้ง 2) ชนิดการบกพร่องแบบสึกไหล่ทั้งสองข้างพบจุดเสียหายของยางจำนวน 20 ครั้ง 3) ชนิดการบกพร่องแบบสึกขนนกพบจุดเสียหายของยางจำนวน 16 ครั้ง 4) ชนิดการบกพร่องสึกแบบเอียงพบจุดเสียหายของยางจำนวน 20 ครั้ง 5) ชนิดการบกพร่องแบบสึกไหล่เป็นหลุมพบจุดเสียหายของยางจำนวน 20 ครั้ง และ 6) ชนิดการบกพร่องแบบกินยางไม่เท่ากัน 2 ข้างพบจุดเสียหายของยางจำนวน 20 ครั้ง รวมทั้งหมด 106 ครั้ง

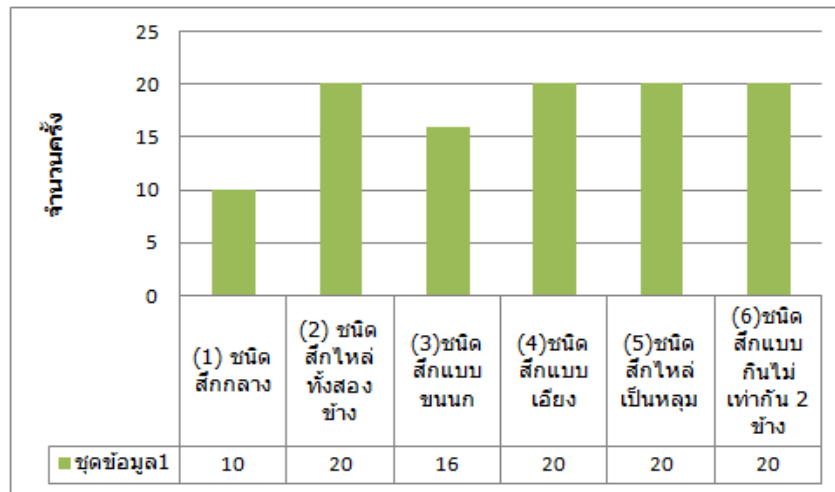

ภาพที่ 4.1 จำนวนครั้งข้อบกพร่องของยางรถโดยสารยี่ห้อชั้นลงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2556



ภาพที่ 4.2 ตัวอย่าง ยางรถโดยสารที่พบความบกพร่อง

4.2 เกณฑ์การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่ออัตราการสึกหรอของยางรถโดยสาร ตารางที่ 4.1 แสดงประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบข้อบกพร่อง (Severity) เป็นการประเมินมาจากแผนกซ่อมบำรุงที่ได้รับผลกระทบนั้นมาเป็นเกณฑ์ซึ่งตั้งแต่ว่าระดับ 1- 10 เห็นได้ว่า ระดับความรุนแรงจะอ้างอิงจากผลกระทบ จากที่มากไปหาน้อย โดยคิดประเมินจากต้นทุนค่าใช้จ่าย ที่เกิดของตัวรถโดยสาร ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียเวลาในการจอดซ่อมของเครื่องจักร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร รวมทั้งการปฏิบัติ ตามขั้นตอนของกฎหมายผลกระทบระดับล่างขึ้นไป

ตั้งแต่ระดับ คะแนน 1-5 จะพิจารณาเกณฑ์จาก ไม่มีผลกระทบ จนกระทั่ง ที่มีผลต่อระเบียบการปฏิบัติงานและขั้นตอนในการทำงาน ระดับคะแนนปานกลาง จะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการขนส่งและระดับคะแนนที่ สูงกว่า 6 คะแนนขึ้นไปจนถึงที่ระดับ10 คะแนนจะเป็นผลกระทบที่สูง และเป็นอันตราย ต่อผู้โดยสาร และการผิดกฎหมายการขนส่งทางบกจากตารางที่ 4.2 ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความถี่การเกิดปัญหาและลักษณะข้อ บกพร่อง ยางรถโดยสาร (Occurrence:O)ทางทีมงานพิจารณาจากความถี่ของสาเหตุของข้อบกพร่อง ที่มีปัจจัยต่อความเสียหายของยางแต่ละชนิด โดยกำหนดเป็นจำนวนยางรถโดยสาร 300เส้นนี้หือชั้นลอง โดยจะกำหนดความถี่การแจ้งซ่อมที่มีการเก็บประวัติการแจ้งซ่อม แต่ครั้งที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมซ่อมบำรุงบริษัทไม่มีฐานประวัติการบันทึกได้ทุกรายการที่เกิดข้อบกพร่องจึงให้ของทีมงานซ่อมบำรุงได้ทำการวิเคราะห์และประเมินจากประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่ง

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการประเมินหัวข้อ การตรวจจับ/การประเมินยางรถโดยสาร (Detection)ตรวจพบการเกิดข้อบกพร่องของยางรถโดยสาร พิจารณาจากเกณฑ์ ความยากง่าย ในการตรวจสอบ ความผิดปกติ การตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรือการใช้ประสบการณ์ในการจับจีบในการตรวจจับ ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการที่สะดวกและง่ายที่สุด โดยอาศัย พนักงานขับรถโดยสาร ตรวจสอบก่อนนอกจากนั้นแล้ว ลำดับที่สูงขึ้นเป็นความยากของการตรวจจับความบกพร่อง ที่ต้องอาศัยเวลาและอุปกรณ์ ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ และเครื่องมือวัดพิเศษอันดับที่มีตัวเลขของเกณฑ์ประเมินสูงขึ้น จนถึงระดับที่สูงสุดโดยจะพิจารณาจากที่ หน่วยงานซ่อมบำรุงไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องมีค่าใช้จ่ายและนำรถออกไปตรวจสอบกับผู้ผลิต หรือผู้รับเหมาแทนจนกระทั่ง ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปถือว่าระดับสูงสุดภาพที่ 4.2แสดงถึงความถี่ในการแจ้งซ่อมสลักคอม้าในระบบ โดยนำมาเป็นข้อมูลความถี่ที่เกิดขึ้นที่มีการแจ้งซ่อมและการเปลี่ยนสลักคอม้ามาเป็นตัวกำหนดความถี่การเกิดการซ่อมอาการสลักคอม้าหลวม

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความรุนแรงของผลกระทบจากข้อบกพร่อง
 ยารดโดยสาร (Severity : S)

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความรุนแรงของผลกระทบจากข้อบกพร่อง ยารดโดยสาร (Severity:S)		
ระดับผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ความรุนแรงและผลกระทบต่อรดยารดโดยสาร	คะแนน
1.อันตรายมาก โดยไม่มี การเตือน	ส่งผลกระทบต่อ ความเสียหาย ต่อเครื่องจักร เครื่องยนต์, ความ ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน, และผิดกฎหมายขนส่ง เครื่องจักรหยุดทำงานมากกว่า30วันขึ้นไป	10
2.อันตรายมาก โดยมี การเตือน	ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อตัวรถ โดยสารเกิดอุบัติเหตุและ เครื่องจักรหยุดทำงาน15วัน ถึง 30 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิน20%ถึง 30%ของงบประมาณการซ่อมบำรุงต่อเดือน	9
3.ผลกระทบสูงมาก	ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อ ระบบช่วงล่างตัวรถ โดยสารและต้นทุน ค่าใช้จ่ายเกิน20%ของงบประมาณการซ่อมบำรุงต่อเดือน เครื่องจักรหยุดทำงาน1 วันถึง15วัน	8
4.ผลกระทบสูง	ผลกระทบที่ทำให้ เกิดความเสียหายต่อระบบ ช่วงล่างของรถ โดยสาร เครื่องจักรหยุดทำงาน 3 ชั่วโมงถึง24 ชั่วโมง	7
5.ผลกระทบปานกลาง	ส่งผลความเสียหายต่อตัวยารดโดยสาร เครื่องจักรหยุดทำงาน 1 ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง	6
6.ผลกระทบต่ำ	ผิดระเบียบมาตรฐาน การทำงาน ที่ได้กำหนดไว้การทำงานและ มาตรฐานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและหยุดการทำงาน 30นาที ถึง 1 ชั่วโมง	5
7.ผลกระทบต่ำมาก	ผลกระทบที่ต้องสูญเสียเวลา ในการตรวจเช็คและการซ่อมเมื่อ เกิดความบกพร่องเครื่องจักรหยุดทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 นาที	4
8.ผลกระทบเล็กน้อย	ผลกระทบที่ทำให้เกิดเสียงดังรำคาญ ไม่มีผลต่อการเสียหาย เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักร	3
9.เกือบไม่มีผลกระทบ	ไม่มีข้อบกพร่องนั้นจะเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างจริงจังต่อ กระบวนการทำงาน	2
10. ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน	1

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความถี่การเกิดปัญหา(Occurrence:O)ของอะไหล่รถโดยสาร

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความถี่การเกิดปัญหา และลักษณะข้อบกพร่อง (Occurrence : O)		
โอกาสการเกิด	ความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง	คะแนน
1.สูงมาก เกิดข้อบกพร่องเป็นประจำ	ระหว่าง 50 –70ครั้ง	9 -10
2.สูงเกิดข้อบกพร่องบ่อย	ระหว่าง 30-50 ครั้ง	7-8
3.ปานกลาง : เกิดเป็นครั้งคราว	ระหว่าง 10-30 ครั้ง	5-6
4.ต่ำ: เกิดข้อบกพร่องน้อย	ระหว่าง 2-10ครั้ง	3-4
5.ห่างไกล:เกือบไม่เกิด ข้อบกพร่องเลย	0-1 ครั้ง	1-2

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการประเมินหัวข้อ การตรวจจับ/การประเมิน ยางรถโดยสาร (Detection)

ตารางแสดงการประเมินหัวข้อ การตรวจจับ/การประเมินยางรถโดยสาร (Detection)			
ลักษณะการตรวจจับ	ขอบเขตวิธีการตรวจจับ	รายละเอียด	คะแนน
1.เกือบเป็นไปไม่ได้	ไม่มีระบบการตรวจสอบและควบคุม	ไม่สามารถตรวจจับหรือตรวจสอบได้	10
2.ห่างไกลมากจากการตรวจจับ	มีระบบควบคุมแต่ไม่สามารถตรวจจับได้	มีระบบควบคุมตรวจจับไม่ได้ ต้องส่งศูนย์บริการ	9
3.ห่างไกลจากการตรวจจับ	มีระบบควบคุมแต่มีโอกาสน้อยในการตรวจจับได้	การควบคุมกระทำได้โดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า (visual inspection) เท่านั้น	8
4.ต่ำมาก	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้	มีระบบควบคุมต้องนำมาดูสถิติ	7
5.ต่ำ	มีระบบควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อผิดพลาดได้	ตรวจจับได้ด้วยอาการการจับซี่	6
6.ปานกลาง	มีระบบควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้	ตรวจจับด้วยการนำเข้าพื้นที่จุดตรวจซ่อม	5
7.ค่อนข้างสูง	สามารถที่จะแก้ไขและควบคุมได้โดยอัตโนมัติ	มีระบบควบคุมการตรวจจับและเครื่องมือวัด	4
8.สูง	สามารถที่จะแก้ไขและควบคุมได้	มีระบบควบคุมต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดพิเศษ	3
9.สูงมาก	ต้องใช้เวลาในการตรวจจับถึงจะทราบข้อบกพร่อง	ตรวจจับได้ทันทีที่स्थानเดือน แสดงความผิดปกติที่หน้าเรือนไมล์	2
10.สูงมาก	มีระบบควบคุมและมั่นใจว่าตรวจจับข้อบกพร่องได้	มีระบบควบคุมตรวจจับที่จุดปฏิบัติงานด้วย โปรแกรมตรวจจับ	1

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง ชนิด ลีกกกลาง (Overinflation)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง										
ลำดับ	ลักษณะสภาพ ยางที่ผิดปกติ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	Severity (S)	สาเหตุที่ทำให้เกิด ข้อบกพร่อง	Occurrence : O	สถานะปัจจุบัน		Detection : D)	RPN
							การป้องกัน	การตรวจสอบ		
1	ชนิดการลีกกกลาง (Overinflation)	สภาพยางรถโดยสาร ลีกกหรือ ด้านหน้ากลาง เส้นยาง	ยางลีกกหรือเร็วขึ้นกว่าปกติ	6	แรงดันลมสูงกว่าค่า มาตรฐาน	5	เติมลมยางให้ได้ตาม ค่ามาตรฐาน	ใช้เครื่องมือวัดแรงดัน ลมยาง (Psi)	3	90
		สภาพยางรถโดยสาร ลีกกหรือด้านหน้ากลาง เส้นยาง	หน้าสัมผัสผิวถนนน้อยกว่า มาตรฐาน	6	อัตราการกินยางไม่ สม่ำเสมอ	5	เติมลมยางให้ได้ตาม ค่ามาตรฐาน	ใช้เครื่องมือวัดแรงดัน ลมยาง (Psi)	3	90
		โครงยางเสื่อมสภาพ เร็วกว่าปกติ	อายุยางลดลง	6	สภาพผิวถนนไม่ สม่ำเสมอ	5	หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ สภาพไม่ปกติ	ตรวจสอบการขับขี่ ด้วย GPS	2	60
		โครงยางเสื่อมสภาพ เร็วกว่าปกติ	เกิดความร้อนเกิดขึ้นที่ตัว ยาง	6	ขับรถเร็วเกินอัตราที่ กำหนดทำให้เกิด ความร้อนที่โครงยาง สะสม	5	มีระบบควบคุมคนขับ	ตรวจสอบการขับขี่ ด้วย GPS	2	60

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง ชนิด ลีกล้อทั้งสองข้าง (Underinflation)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง										
ลำดับ	ลักษณะสภาพ ยางที่ผิดปกติ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	Severity (S)	สาเหตุที่ทำให้เกิด ข้อบกพร่อง	Occurrence : O	สถานะปัจจุบัน		Detection : D	RPN
							การป้องกัน	การตรวจสอบ		
2	ชนิดการลีกล้อทั้งสองข้าง (Underinflation)	สภาพยาง ลีกล้อ ด้าน ในล้อยางสองข้าง	สิ้นเปลืองน้ำมันกว่าปกติ	6	แรงดันลมต่ำกว่าค่า มาตรฐาน	5	เข้าตรวจเช็คทุกระยะที่ กำหนด	ใช้เครื่องมือวัดแรงดัน ลมยาง (Psi)	3	90
		สภาพยาง ลีกล้อด้าน ในล้อยางสองข้าง	ประสิทธิภาพการยึดเกาะ ถนนของยางลดลง	6	การเติมลมขณะยาง ร้อนทำให้หัวสตรเดม ลมเสื่อมสภาพเร็ว กว่าปกติและทำให้ เกิดลมรั่วซึมจากหัว สตรได้	5	มีการควบคุมเครื่องมือ วัดแรงดันลมทุกรอบปี	ใช้เครื่องมือวัดแรงดัน ลมยาง (Psi)	3	90
		โครงยางยุบตัว	ยางลีกล้อเร็วขึ้นกว่าปกติ	6	เติมลมไม่ได้ มาตรฐาน	5	เข้าตรวจเช็คทุกระยะที่ กำหนด	ใช้เครื่องมือวัดแรงดัน ลมยาง (Psi)	3	90
		แรงดันลมน้อยกว่า มาตรฐาน	ลมรั่วซึมจากหัวจุกยาง	6	จุกยางเสื่อมสภาพ หรือไม่มีจุกยางปิด	5	เข้าตรวจเช็คทุกระยะที่ กำหนด	ใช้เครื่องมือวัดแรงดัน ลมยาง (Psi)	3	90

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง ชนิดการสึกขนนก (Feathered Ear)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง										
ลำดับ	ลักษณะสภาพ ยางที่ผิดปกติ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	Severity (S)	สาเหตุที่ทำให้เกิด ข้อบกพร่อง	Occurrence : O	สถานะปัจจุบัน		Detection : D	RPN
							การป้องกัน	การตรวจสอบ		
3	ชนิดการสึกขนนก (Feathered Ear)	ลูกหมากคันชัก คันส่งหลวม	ผลต่อการบังคับรถและทิศ ทางการวิ่งของรถจะทำให้ พวงมาลัยสั่น	8	มุมโทศิตปกติ	5	เข้าตรวจเช็คทุกระยะ ที่กำหนด	ตรวจจับด้วยการจับชี้ ของ คนขับรถ	6	240
		มุมโทศิตปกติ	อายุการใช้งานของยางลดลง	6	ตกหลุมบ่อย	5	อบรมคนขับรถให้ หลบหลีกและ ระมัดระวัง หลุม หรือ เนิน ห้ามขับรถเร็ว เส้นทางที่เป็นหลุม	ตรวจจับด้วยการนำเข้า พื้นที่จุดตรวจซ่อมโดย ช่างมีประสบการณ์	5	150
		ยางสึกด้านใน	ต้องมีการหยุดรถเพื่อทำการ ซ่อมเสียโอกาสในการ ให้บริการ	4	อะไหล่คันชักคันส่งที่ติดมากับ รถวัสดุคุณภาพไม่ดี	5	เข้าตรวจเช็คทุกระยะ ที่กำหนด	ตรวจจับด้วยการนำเข้า พื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วย เครื่องมือวัดพิเศษ	4	80
		เกิดการเอียงศูนย์ ของเพล	อายุการใช้งานของยางลดลง	6	ไม่ได้มีแผนการตรวจเช็ค PM ประจำ	3	นำรถเข้าศูนย์บริการ ตรวจเช็ค	ตรวจจับด้วยการนำเข้า พื้นที่จุดตรวจซ่อมโดย ช่างมีประสบการณ์	5	90

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง ชนิดการสึกแบบเอียง (Shoulder wear)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง										
ลำดับ	ลักษณะสภาพยางที่ผิดปกติ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	Severity (S)	สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง	Occurrence : O	สถานะปัจจุบัน		Detection : D)	RPN
							การป้องกัน	การตรวจสอบ		
4	ชนิดการสึกแบบเอียง (Shoulder wear)	กินยางด้านใน	ยางสึกหรือเร็วกว่าปกติ	6	มุมแคมเบอร์เป็นลบ	4	นำรถเข้ามาปรับตั้งเมื่อพบปัญหา	ตรวจจับด้วยการนำเข้าไปพื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วยเครื่องมือวัดพิเศษ	4	96
		กินยางด้านนอก	ยางสึกหรือเร็วกว่าปกติ	6	มุมแคมเบอร์เป็นบวก	4	นำรถเข้ามาปรับตั้งเมื่อพบปัญหา	ตรวจจับด้วยการนำเข้าไปพื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วยเครื่องมือวัดพิเศษ	4	96
		พวงมาลัยหนัก	ยางสึกหรือเร็วกว่าปกติ	6	มุมแคสเตอร์เป็นลบ	4	นำรถเข้ามาปรับตั้งเมื่อพบปัญหา	ตรวจจับด้วยการนำเข้าไปพื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วยเครื่องมือวัดพิเศษ	4	96
		อายุการใช้งานของยางลดลง	ยางสึกหรือเร็วกว่าปกติ	6	การตรวจเช็คยางตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ	4	กำหนดการส่งรถเข้าตรวจเช็คให้ตรงเวลา	ตรวจจับด้วยการนำเข้าไปพื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วยเครื่องมือวัดพิเศษ	4	96

All rights reserved

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง ชนิด สึกแบบไหล่เป็นหลุม (Chopped Wear)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง										
ลำดับ	ลักษณะสภาพยางที่ผิดปกติ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของข้อบกพร่อง	Severity (S)	สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง	Occurrence : O	สถานะปัจจุบัน		Detection : D)	RPN
							การป้องกัน	การตรวจสอบ		
5	ชนิดการสึกแบบไหล่เป็นหลุม (Chopped Wear)	ลูกปืนลื้อหลวม	ลูกปืนแตกการบังคับเลี้ยวลำบาก ไม่ปลอดภัยในการขับขี่	9	อัตรจารบีไม่ทั่วลูกปืนลื้อ	3	นำรถเข้ามาปรับตั้งเมื่อพบปัญหา	ตรวจจับด้วยการขับขี่ของ คนขับรถ	6	162
		ลูกปืนลื้อมีเสียงดัง	ศูนย์ล้อและช่วงล่างผิดปกติ	7	ไม่อัตรจารบีลูกปืน	3	ตรวจเช็คตามระยะทาง	ตรวจจับด้วยการขับขี่ของ คนขับรถ	6	126
		ถุงลมรั่ว	ระดับล้อช่วงล่างไม่ได้ศูนย์ ,เอียง ไม่เท่ากัน	7	สภาพถนนเป็นหลุม รวดคกหลุมบ่อย	3	หลีกเลี่ยงเส้นทาง , ระวังระมัดระวัง	ตรวจจับด้วยการนำเข้าไปพื้นที่จุดตรวจซ่อมโดยช่างมีประสบการณ์	5	105
		การกินยางเป็น คลื่น	ยางสัมผัสผิวถนน ไม่เต็มประสิทธิภาพ	6	ไม่ได้ตรวจเช็คลูกปืนลื้อ	3	ตรวจเช็คตามระยะทาง	ตรวจจับด้วยการนำเข้าไปพื้นที่จุดตรวจซ่อมโดยช่างมีประสบการณ์	5	90

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผล กระทบก่อนการปรับปรุง ชนิด การสึกหรอของล้อซ้ายและขวาไม่เท่ากัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบก่อนการปรับปรุง										
ลำดับ	ลักษณะสภาพ ยางที่ผิดปกติ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	Severity (S)	สาเหตุที่ทำให้ เกิดข้อบกพร่อง	Occurrence : O	สถานะปัจจุบัน		Detection : D)	RPN
							การป้องกัน	การตรวจสอบ		
6	ชนิดการสึกหรอ ของล้อซ้ายและ ขวาไม่เท่ากัน	สลักค่อม้าหลวม	ทำให้ระบบช่วงล่าง และ การบังคับเลี้ยวพวงมาลัยจะ สั่น	8	ไม่ได้กำหนดอายุ การใช้งานของสลัก ค่อม้าเพื่อทำการ เปลี่ยน หรือซ่อม บำรุง	5	ตรวจเช็คตามระยะทาง	ตรวจจับด้วยการจับชี้ ของ คนขับรถ	6	240
		กินยางหน้ายางเป็นคลื่น	อายุการใช้งานของยาง ลดลง	6	ไม่ได้มีแผนการ ตรวจเช็ค PM ประจำ	6	นำรถเข้าศูนย์บริการ ตรวจเช็คเพื่อพบ ปัญหา	ตรวจจับด้วยการนำเข้า พื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วย เครื่องมือวัด	3	108
		ทำให้รถสั่นขณะขับขี่เข้า โค้ง	เพลาคับเอียงศูนย์	6	แผนการบำรุงรักษา ไม่ได้กำหนดการตั้ง ศูนย์	6	ตรวจเช็คตามระยะทาง	ตรวจจับด้วยการนำเข้า พื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วย เครื่องมือวัดพิเศษ	3	108
		สึก หรือไม่เท่ากันของยาง หน้าซ้าย-ขวา	เสียดศูนย์ล้อ ทำให้ต้องหยุด รถ เพื่อปรับแต่ง	6	ไม่ได้สลับยาง	6	ตรวจเช็คตามระยะทาง	ตรวจจับด้วยการนำเข้า พื้นที่จุดตรวจซ่อมด้วย เครื่องมือวัด	3	108

จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบอันตรายการสึกหรอของยางรถโดยสารดังแสดงในตารางที่ 4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,และตารางที่ 4.10 ผู้วิจัยได้ทำการเลือกปัญหาผลกระทบเพื่อนำมาแก้ไขโดยพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบ (Severity) ที่มีค่ามากกว่าระดับ 8 ขึ้นไป เพราะส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อ ระบบช่วงล่างตัวรถโดยสารและต้นทุนการขนส่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขึ้นไปจนถึงระดับที่ผิดกฎหมายการขนส่งทางบกซึ่งจะมีผลต่อการบริการจากตารางที่ 4.10 เรียงลำดับค่า RPN จากค่ามากไปข้าน้อยจะพบว่ามปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยและทีมงานดังนี้

ตารางที่ 4.10 สรุปสาเหตุข้อบกพร่องของค่า RPN เรียงลำดับจากมากไปน้อย

ลำดับ	ผลกระทบที่เป็นไปได้	RPN
1	ลูกหมากคันชักคันส่งหลวม	240
2	สลักค่อม้าหลวม	240
3	ลูกปืนล้อหลวม	162
4	มุมโทผิปกติ	150
5	เกิดการเอียงศูนย์ของเพลา	150
6	ลูกปืนล้อมีเสียงดัง	126
7	โครงยางยุบตัว	120
8	ทำให้รถสั่นขณะขับขี่เข้าโค้ง	108
9	กินยางหน้ายางเป็นคลื่น	108
10	สึกหรอไม่เท่ากันของยางหน้าซ้าย-ขวา	108
11	ถูกลมรื้อ	105
12	การกินยางเป็นคลื่น	105
13	กินยางด้านใน	96
14	กินยางด้านนอก	96
15	พวงมาลัยหนัก	96
16	อายุการใช้งานของยางลดลง	96
17	สภาพยางรถโดยสารสึกหรอ ด้านหน้ากลางเส้นยาง	90
18	สภาพยาง สึกหรอ ด้านไหล่ยางสองข้าง	90
19	ยางสึกด้านใน	80
20	โครงยางเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ	60

ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบการสึกหรอของยางรถโดยสารไม่แท็กซี่ผู้วิจัยได้ร่วมกับทีมงานช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญหัวหน้างานมาทำการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment) ของแต่ละชนิดของจุดบกพร่องของยางรถโดยสารร่วมกันของทีมงานซึ่งผลของการวิเคราะห์ที่ได้แสดงได้ดังตารางที่ 4.10 โดยค่าที่ใช้ในการประเมินความรุนแรง (Severity - S) ความถี่ในการเกิด (Occurrence - O) และการตรวจจับข้อบกพร่องได้ (Detection - D) อ้างอิงจากตารางที่ 4.1, 4.2, และ 4.3 ตามลำดับ โดยนำเอาค่า $S \times O \times D = \text{Risk Priority Number (R.P.N)}$ จากตารางที่ 4.10 ข้อมูลได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการปรับปรุงจากลักษณะการผิดปกติของยาง จำนวน 6 ชนิดจำนวน 20 ข้อบกพร่อง จาก ค่า RPN โดยเรียง ลำดับสูงสุดที่เกิดปัญหา มากไปหาน้อยซึ่งพบว่ามีค่า RPN มีความเสี่ยงหรือผลกระทบคะแนน RPN สูงสุด 3 อันดับแรกที่มีค่าความรุนแรงของผลกระทบอยู่ที่ระดับ 8 ที่มีตัวเลขค่อนข้างสูงกว่าข้อบกพร่องอื่นจำนวน 3 รายการดังนี้ 1) ลูกหมากคันชักคันส่งหลวม RPN 240 2) สลักคอม้าหลวม RPN 240 3) ลูกปืนล้อหลวม RPN 162 ซึ่งในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้ง 3 ข้อบกพร่องนี้ จะสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสาเหตุการเกิดข้อบกพร่องชนิดอื่นๆ ข้อบกพร่องได้ด้วยเช่นกัน

4.3 ตัวอย่างวิธีการให้คะแนนจำนวนค่า RPN

ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิธีการให้คะแนนจากตารางที่ โดยเลือกปัญหาจำนวน 3 รายการดังนี้ จากตารางที่ 4.6 ชนิดการสึกของขนนกลักษณะข้อบกพร่อง ของลูกหมากคันชักคันส่งหลวม ข้อบกพร่องมีผลต่อการบังคับทิศทางวิ่งของรถ ตารางที่ 4.1 ค่า Severity มีค่าอยู่ในระดับ 8 ส่งผลต่อความเสียหายต่อตัวรถโดยสารและเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ การให้คะแนนความถี่ในการเกิด (Occurrence) ตารางที่ 4.2 อยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับ 5 โดยนำข้อมูลการแจ้งซ่อมคันชักคันส่งมาในระบบนับจำนวนความถี่ในการเกิด สามารถนับจำนวนการแจ้งซ่อมได้จำนวน 16 ครั้ง การให้คะแนนการตรวจจับข้อบกพร่อง (Detection) สามารถตรวจจับได้ด้วยการจับขีของพนักงานขับรถ ไม่มีเครื่องมือใดๆ มาตรวจสอบ ต้องอาศัยพนักงานขับรถ แจ้งอาการเสียก่อนเท่านั้น ซึ่งตามตารางที่ 4.3 ให้คะแนนในระดับ 6 จากนั้นได้นำค่าคะแนน $8 \times 5 \times 6$ ได้ค่า R.P.N ที่ระดับ 240 ซึ่งอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่า RPN จะมีคะแนนเท่าไรก็ตาม ควรเอาใจใส่ค่า Severity ที่มีค่าความรุนแรงสูงด้วยเช่นกันดังในกรณีที่ข้อบกพร่องลูกปืนล้อหลวม มีค่า severity ระดับ 9 ความรุนแรงส่งผลต่อความเสียหายต่อตัวรถโดยสารและเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารซึ่งแม้ว่าค่า RPN รวมจะมีน้อยก็ตาม



ภาพที่ 4.2 การระดมสมองประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาจุดเสียหายของยางรถโดยสาร

4.4 สาเหตุและวิธีการแก้ไขป้องกันจุดเสียหายของยางรถโดยสาร


4.4.1 สาเหตุปัญหาจุดเสียหายของยางรถโดยสารในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องโดยใช้เทคนิค IE ขั้นที่ 1 ทำการระดมสมองและจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคการหาสาเหตุด้วยผังก้างปลาหาสาเหตุของ ปัจจัยหลัก ดังนี้

- ช่างซ่อมบำรุง
- เครื่องมือ
- วิธีการทำงาน
- อะไหล่หรือเครื่องจักร


จากภาพผังก้างปลาที่ 4.3 ปัญหาที่พบจุดเสียลูกปืนล้อหลวม/แตก ภาพผังก้างปลาที่ 4.4 ปัญหาสลักค่อม้าหลวม ภาพผังก้างปลาที่ 4.5 ปัญหาคันชักคันส่งหลวม ได้สรุปสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขไว้ดังนี้



ภาพที่ 4.3 ฟังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์ จุดเสียหายของลูกปืนล้นหลวม
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

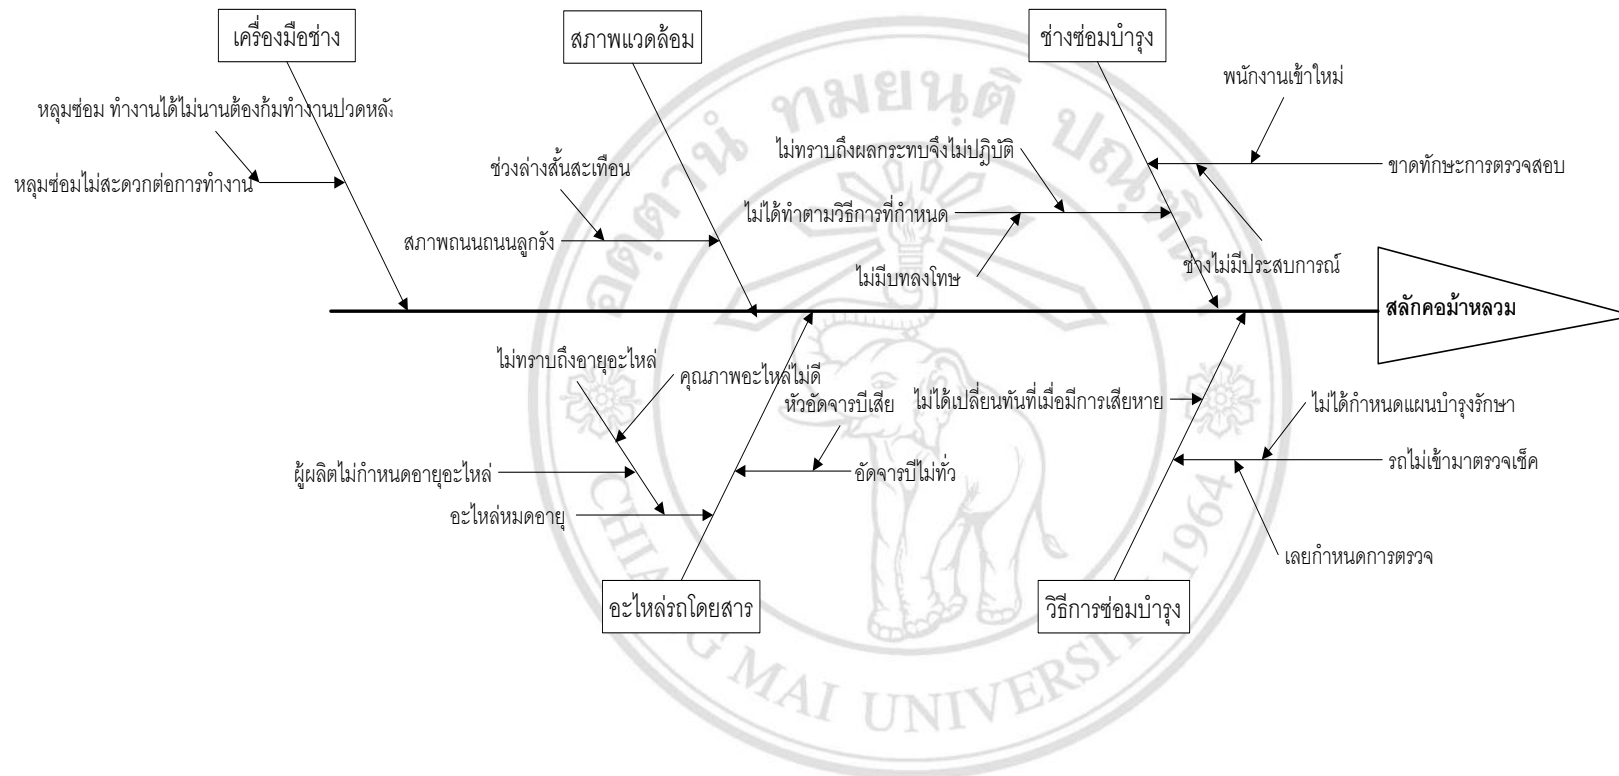

ภาพที่ 4.4 ฟังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์ จุดเสียหายของสลักคอกม้าหลวม

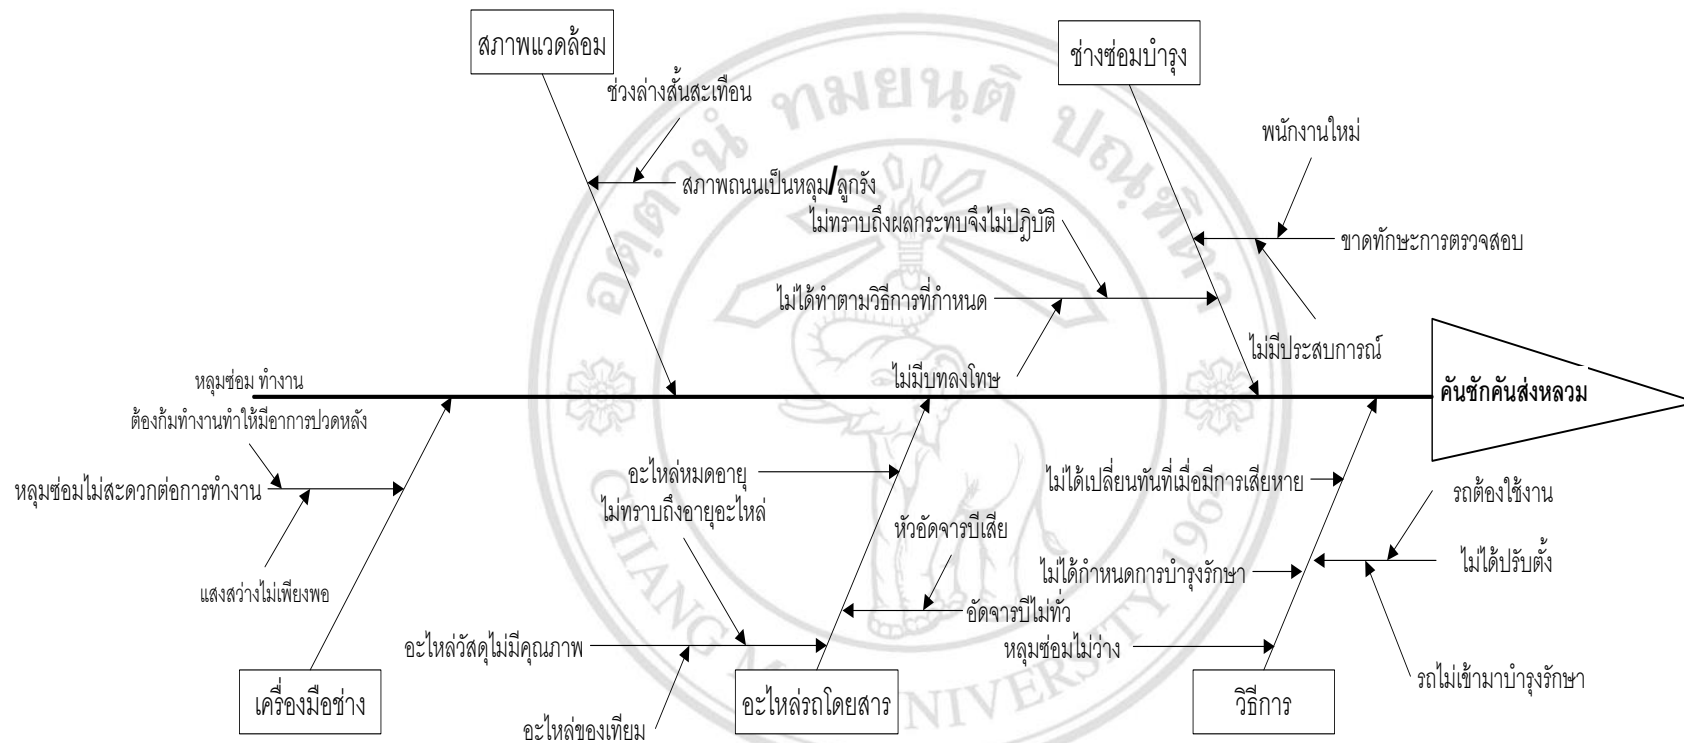

ภาพที่ 4.5 ฟังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์จุดเสียหายของคั่นชักคันส่งหลวม

ภาพที่ 4.3 ผังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์ จุดเสียของลูกปืนหลวม ผังก้างปลาที่ ทำการเขียนสาเหตุหลัก สาเหตุที่เกิดจากคน หรือ ช่างผู้ปฏิบัติงานนั้นพบว่าช่างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ซึ่งสาเหตุ ย่อยๆ นั้น เกิดจากที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมการทำงานทั้งพนักงานเข้างานใหม่ และพนักงานเก่า ซึ่งการซ่อมได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นการเรียนจากเพื่อนร่วมงาน การฝึกอบรมทาง แผนกที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีหลักสูตรในการฝึกอบรมการซ่อมอาศัยประสบการณ์

ปัญหาที่เกิดจาก เครื่องมือและอุปกรณ์มักเกิดจากเครื่องอัดจารบีที่ชำรุดไม่สามารถอัดได้เข้า ทั่วถึง อันสาเหตุมาจากชนิดของตัวอัดจารบี เหนียวข้นเกินไป และระบบลมที่ใช้สำหรับการอัดจารบี ไม่สามารถอัดจารบีเข้าตามซอกล้อลูกปืนหรือจุดที่ต้องการได้ อย่างทั่วถึงจึงทำให้เกิดสนิมบางส่วน การหล่อลื่นไม่เต็มลูกปืน ด้านอายุอะไหล่ คุณภาพของอะไหล่ของเมืองจีนที่คุณภาพยังน้อยกว่ายุโรป ซึ่งการกำหนดอายุเป็นไปได้อีก เนื่องจากรถนำเข้ามาจากประเทศจีน ด้วยผู้ผลิตได้มีการทำอะไหล่ สำรองไว้เฉพาะบางรายการเท่า อีกทั้งรถที่นำเข้ามา เป็นรถรุ่นใหม่อะไหล่บางตัวไม่มีจำหน่ายหรือ ทดแทนได้ในท้องตลาดทั่วไป การนำเข้ามาหรือการสั่งต้องใช้เวลาในการนำเข้าและต้องมีการ เก็บสต็อกไว้ ปัญหาด้านวิธีการ เป็นการบริหารจัดการรถที่เข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนดไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ตามระยะทาง ซึ่งตามขั้นตอนจะวางไว้ในระบบซ่อมบำรุงทั้งหมดแต่ เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้รถมีมากรวมทั้ง มีรถเสียรอซ่อมในรุ่นเดียวกันจำนวนหลายคันทำให้ รถที่ต้องเข้าแผนซ่อมบำรุงตามระยะทางไม่สามารถเข้าได้ตามแผน ที่กำหนดต้องมีการเลื่อนแผน ออกไปซึ่งอันจะทำให้อะไหล่ที่ควรจะต้องเปลี่ยนหรือ ถูกตรวจพบเพื่อแก้ไขก่อนการเสียหายไม่ได้ ถูกตรวจพบซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ รถโดยสารต้องมีการเลื่อนแผนและรถเสียระหว่างทางบ่อยครั้ง

จากภาพผังก้างปลาที่ 4.4 ปัญหา สลักค่อม้าหลวม ได้ทำการเขียนสาเหตุย่อย หลักการ ผัง ก้างปลา สาเหตุที่เกิดจากคน หรือ ช่างผู้ปฏิบัติงานนั้นพบว่าช่างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ซึ่ง สาเหตุย่อยๆ นั้น เกิดจากที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมการทำงานทั้งพนักงานเข้างานใหม่ และช่างที่ รับเข้ามาทำงานไม่มีประสบการณ์การทำงานในระบบการซ่อมยานยนต์ประเภทรถโดยสาร และด้วย ทางแผนกซ่อมบำรุง ไม่ได้มีหลักสูตรในการฝึกอบรมการซ่อมหรือการตรวจเช็ครถโดยสารเป็น เอกสารที่จะสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างชัดเจน จึงต้อง อาศัยประสบการณ์ทำงานของช่าง

ปัญหาที่เกิดจาก เครื่องมือและอุปกรณ์มักเกิดจากสภาพพื้นที่การตรวจเช็คสลักคอกม้าต้องอาศัย หลุมพื้นที่ ในการตรวจเช็คช่วงล่าง ซึ่งหลุมซ่อมถือเป็นอุปกรณ์ในการทำงานอย่างหนึ่งมีขนาด ความสูงจากพื้น ต่ำลงไป ที่ 90 ซม จากพื้นระดับ โรงซ่อม จะเห็นได้ว่าช่างต้องทำการก้มทำงาน หรือไม่สามารถยืนตัวตรงได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานในพื้นที่หลุมได้นานๆได้ ต้องมีการปรับแก้ไข หลุมซ่อมใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจเช็ค รวมทั้งแสงสว่างที่ใช้ด้วย หัวข้อ ด้านอายุอะไหล่ คุณภาพของอะไหล่ของเมืองจีนที่คุณภาพยังน้อยกว่าอะไหล่ที่มาจากทวีปยุโรป ซึ่งการกำหนดอายุ เป็นไปได้ยากไม่เป็นมาตรฐาน ด้วยผู้ผลิตได้มีการทำอะไหล่สำรองไว้เฉพาะบางรายการเท่านั้น อีกทั้ง รถที่นำเข้ามา เป็นรถรุ่นใหม่อะไหล่บางตัวไม่มีจำหน่ายหรือไม่สามารถทดแทนได้ในท้องตลาด ทั่วไป การนำเข้ามาหรือการสั่งซื้อต้องใช้เวลาในการนำเข้าและต้องมีการสต็อกไว้ ปัญหาด้าน วิธีการ เป็นการบริหารจัดการรถที่เข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนดไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งหลุมซ่อมมีจำนวนสองหลุมในการตรวจเช็คซึ่งส่วนใหญ่รถที่เข้าตรวจเช็คจะเป็นช่วงเวลา เท่านั้น การบริหารแผนบำรุงรักษาเป็นปัจจัยที่สำคัญ หากรถไม่ได้เข้าตรวจเช็คตามแผนแล้วจะต้องถูกเลื่อน ออกไป อีกหลายวันจึงจะตรวจเช็คได้เพราะรถนำไปใช้งาน ต่างจังหวัดซึ่งใช้เวลานานที่จะเข้ามา ตรวจสอบที่ อยู่ได้ หัวข้อปัญหาด้านสภาพแวดล้อม จากสภาพถนน ที่ ไม่เรียบ หรือถนนเป็นหลุมบ่อ การซ่อมถนนของงานจราจรทางหลวง มีผลทำให้ระบบช่วงล่างสลักคานหน้า ได้รับผลกระทบต่อแรง สั่นสะเทือนไปทั้งระบบช่วงล่างซึ่งทำให้อายุการใช้งานสั้นลงไปด้วยเช่นกัน

จากภาพผังก้างปลาที่ 4.5 ปัญหา คันชักคันส่งหลวมได้ทำการเขียนสาเหตุย่อย หลักการผัง ก้างปลา สาเหตุที่เกิดจากคน หรือ ช่างผู้ปฏิบัติงานนั้นขาดทักษะการตรวจสอบ ซึ่งสาเหตุย่อยๆนั้น เกิดจากที่พนักงานเข้างานใหม่ และช่างที่รับมาไม่มีประสบการณ์การทำงาน ในระบบยานยนต์ ประเภทรถโดยสาร และ การฝึกอบรมงานซ่อมประเภทของระบบช่วงล่างยังไม่มีการกำหนดขึ้นด้าน ปัญหาที่เกิดจาก เครื่องมือและอุปกรณ์มักเกิดจากสภาพพื้นที่การตรวจเช็คคันชักคันส่งหลวม ต้อง อาศัย หลุมซ่อม ในการตรวจเช็คช่วงล่าง ซึ่งหลุมซ่อมซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ในการทำงานอย่างหนึ่งมี ขนาด ความสูงจากพื้น ต่ำลงไป ที่ 90 ซม จากพื้นระดับ โรงซ่อม จะเห็นได้ว่าช่างต้องทำการก้ม- เหย ทำงานหรือไม่สามารถยืนตัวตรงได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานในพื้นที่หลุมได้นานๆเป็นปัญหาในการ เข้าตรวจเช็ค ปัญหาข้อข้อ ด้านอายุอะไหล่ คุณภาพของอะไหล่ของเมืองจีนที่คุณภาพยังน้อยกว่ายุโรป ซึ่งการกำหนดอายุเป็นไปได้อย่าง เนื่องจากรถนำเข้ามาจากประเทศจีน ด้วยผู้ผลิตได้มีการทำอะไหล่

ถ้ารองเท้าให้ จะมีเฉพาะบางรายการเท่านั้น อีกทั้งรถที่นำเข้ามา เป็นรถรุ่นใหม่อะไหล่บางตัวไม่มีจำหน่ายหรือทดแทนได้ในท้องตลาดทั่วไปของประเทศไทย การนำเข้ามาหรือการสั่งซื้อต้องใช้เวลาในการนำเข้าและต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังไว้ ปัญหาด้านวิธีการ เป็นการบริหารจัดการรถที่เข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนดไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งหลุมซ่อมมีจำนวนสองหลุมในการตรวจเช็คซึ่งส่วนใหญ่รถที่เข้าตรวจเช็คจะเป็นช่วงเวลา เท่านั้นการบริหารแผนบำรุงรักษาเป็นปัจจัยที่สำคัญ หากรถไม่ได้เข้าตรวจเช็คตามแผนแล้วจะต้องถูกเลื่อนออกไป อีกหลายวันจึงจะตรวจเช็คได้เพราะรถนำไปใช้งาน ต่างจังหวัดซึ่งใช้เวลานานที่จะเข้ามาตรวจสอบที่ อุ๊ได้ หัวข้อปัญหา ด้านสภาพแวดล้อม จากสภาพถนน ที่ ไม่เรียบ เป็นหลุมในแต่ละเส้นทางโดยเฉพาะภาคเหนือที่ทำการซ่อมถนนบ่อย ทำให้ระบบช่วงล่างได้รับผลกระทบไปด้วย



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 4.11 แสดงสรุปปัญหาจาก (1)อะไหล่ซื้อสตั๊กค่อม้าหลวง

หัวข้อหลัก	สภาพปัญหา
ช่างซ่อมบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดทักษะการตรวจสอบ - ช่างไม่มีประสบการณ์ - พนักงานเข้าใหม่ - ไม่ได้ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนด - ไม่มีบทลงโทษการไม่ทำตามขั้นตอนการทำงาน
วิธีการนำรถเข้าตรวจเช็ค	<ul style="list-style-type: none"> - รถไม่เข้าตรวจเช็คตามระยะทาง - ไม่ได้กำหนดแผนการตรวจเช็ค สตั๊กค่อม้าหลวง - คนขับไม่ได้แจ้งซ่อมทำให้ไม่ทราบปัญหา - เมื่อพบความเสียหายเพียงเล็กน้อยมักปล่อยให้ผ่านไปก่อน
อะไหล่	<ul style="list-style-type: none"> - อัดจารบีไม่ทั่วถึง - หัวอัดจารบีเสีย - อะไหล่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ - ผู้ผลิตไม่มีอะไหล่สำรองต้องใช้เวลาในการสั่งมากกว่า 60 วัน
สภาพแวดล้อม/ อุปกรณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพถนนเป็นลูกรัง - หลุมซ่อมไม่สะดวกต่อการทำงานเข้าตรวจเช็คช่วงล่างลำบาก

ตารางที่ 4.12 แสดงสรุปปัญหาจาก (2) ส่วนประกอบของคันชักคันส่งหลวม

หัวข้อหลัก	สภาพปัญหา
ช่างซ่อมบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดทักษะการตรวจสอบ - ช่างไม่มีประสบการณ์ - พนักงานเข้าใหม่ - ไม่ได้ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนด - ไม่มีบทลงโทษการไม่ทำตามขั้นตอนการทำงาน
วิธีการนำรถเข้าตรวจเช็ค	<ul style="list-style-type: none"> - รถไม่เข้าตรวจเช็คตามระยะทาง - ไม่ได้กำหนดแผนการตรวจเช็ค คันชักคนส่งหลวม - หลุมซ่อมไม่กว้าง - เมื่อพบความเสียหายเพียงเล็กน้อยมักปล่อยให้ผ่านไปก่อน
อะไหล่	<ul style="list-style-type: none"> - อะไหล่ หรือวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพ - ไม่ทราบถึงอายุอะไหล่ - อัดจารบีไม่ทั่วถึง - หัวอัดจารบีเสีย - อะไหล่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ - ผู้ผลิตไม่มีอะไหล่สำรองต้องใช้เวลาในการสั่งมากกว่า 60 วัน
สภาพแวดล้อม/อุปกรณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพถนนเป็นลูกรังเนื่องมีการซ่อมถนน - หลุมซ่อมไม่สะดวกต่อการทำงานเข้าตรวจเช็คช่วงล่างลำบาก - แสงสว่างไม่เพียงพอในการทำงานในพื้นที่ซ่อม

ตารางที่ 4.13 แสดงสรุปปัญหาจาก (3) ลูกปืนลื้อหลวม

หัวข้อหลัก	สภาพปัญหา
ช่างซ่อมบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดทักษะการตรวจสอบ - ช่างไม่มีประสบการณ์ - ช่างซ่อมบำรุงเข้าทำงานใหม่ - ไม่ได้ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนด - ไม่มีบทลงโทษการไม่ทำตามขั้นตอนการทำงาน
วิธีการนำรถเข้าตรวจเช็ค	<ul style="list-style-type: none"> - รถไม่เข้าบำรุงรักษา - ไม่ได้กำหนดแผนการตรวจเช็ค ลูกปืนลื้อ - ขาดการติดตามปัญหาลูกปืนลื้อ จากการแจ้งซ่อมค้างในระบบ
อะไหล่	<ul style="list-style-type: none"> - อะไหล่ หรือวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพ - ไม่ทราบถึงอายุอะไหล่ - อัดจารบีไม่ทั่วถึงขาดการหล่อลื่น - ความร้อนจากการเบรคบ่อยให้ลูกปืนเสื่อมสภาพเร็ว
อุปกรณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวอัดจารบีชำรุด - ลมจ่ายไม่พอทำให้อัดจารบีไม่เข้า - จารบีเหนียวข้นไป

4.4.2 สภาพหลักปัญหาที่ (1) เกิดจากลูกปืนล้อหลวม

หัวข้อหลัก	สาเหตุที่ทำให้ขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ช่างซ่อมบำรุง	1) ช่างไม่มีประสบการณ์ ช่างขาดทักษะการตรวจสอบ ขาดประสบการณ์การทำงาน ทำให้การตรวจเช็คไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรับทราบปัญหาจากการแจ้งซ่อมลูกปืนล้อหลวมได้จึงไม่ได้รับการแก้ไขและปล่อยรถออกไป	- การแก้ไขปัญหา อบรมทักษะด้านการตรวจสอบ ลูกปืนล้อให้แก่ช่างวิธีการตรวจสอบ ลูกปืนหลวม วิธีการสังเกตและวิธีการซ่อม ออกคู่มือและมาตรฐานการตรวจซ่อม
อะไหล่	1) ขาดการหล่อลื่นจารบีที่ลูกปืนล้อ	- เมื่อนำรถเข้าตรวจเช็ค ให้กำหนดแผนการตรวจสอบ จารบี หล่อลื่นลูกปืนด้วยทุกครั้ง กำหนดระยะทาง 5,000 กิโลเมตรและช่างต้องทำการตรวจเช็คระบบการอัดจารบีมีความผิดปกติหรือไม่ กรณีที่อัดแล้วไม่เข้าหรือไม่ทั่วถึง เพื่อนำการแก้ไขต่อไป
	2) อัดจารบีน้อยเกินไปในแต่ละครั้ง สาเหตุมาจากลมอัดจารบีแรงลม น้อยเกินไปมีการกระจายการใช้ลมภายในอุ้งท่าลมตก เมื่อปั๊มลมทำงานพร้อมกัน	- ช่างตรวจสอบการอัดจารบีแต่ละครั้ง ให้แน่ใจว่าเข้าได้ทั่วถึง ทำให้เกิดสนิมที่ตัวลูกปืน - ปรับแก้ไขระบบลมในการอัดจารบี เมื่อต้องอัดจารบี ต้องตรวจสอบระบบลมพร้อมใช้งานและความแรงของลมห้ามใช้พร้อมกัน

(ต่อ)สภาพหลักปัญหาที่(1) เกิดจากลูกปืนล้อหลวม

หัวข้อหลัก	สาเหตุที่ทำให้ขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปรับปรุง
อะไหล่	<p>3) ลูกปืนล้อมีอายุการใช้งานสั้น สืบเนื่องจากรถยี่ห้อชั้นตลง นำเข้าจากประเทศจีน ตลับ ลูกปืนที่ติดมากับตัวรถจะผลิต จากวัสดุคุณภาพต่ำทำให้อายุ การใช้งานสั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการหลวมของลูกปืนล้อ ถ้าพบ การสึกหรือ คลอนให้ทำการตรวจสอบ อัดจาระบีและปรับตั้งถ้าปรับใหม่ - กำหนดอายุอะไหล่ ลูกปืนเปลี่ยนทุกระยะ ที่กำหนด และการตรวจเช็คตลับลูกปืนล้อ ให้เปลี่ยนลูกปืนล้อเป็นของที่ผลิตจาก ญี่ปุ่น ยี่ห้อ KOYO 30311-13
	<p>4) สาเหตุจากการใช้เบรคบ่อย หรือถี่ จากการลงเขา ทำให้เกิด จากผ้าเบรคกระจายความร้อนที่ ตัวลูกปืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานขับรถ การขับรถเร็ว ใน ระยะกระชืด การขนส่งพัสดุ ในพื้นที่ ชุมชน ทำให้ต้องใช้เบรคบ่อยมากกว่าใช้ ในเส้นทางเรียบ - เส้นทางเขา หรือลาดชัน ให้ใช้เบรคมือ เข้าช่วย
<p>วิธีการ บำรุงรักษา ช่วงล่าง</p>	<p>1) รถไม่เข้ามาบำรุงรักษาตาม ระยะทาง</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากรถโดยสาร ไม่มีการ กำหนดแผนการตรวจเช็คลูกปืนล้อ โดยเฉพาะ ปัจจุบันการตรวจเช็ค ทุก ระยะ 5,000 กิโลเมตรตรวจเช็ค ระบบเบรค และระบบ ลม เป่ากรอง เท่านั้น ไม่ได้กำหนดจุด การ ตรวจเช็ค ที่เป็นจุด ของลูกปืนล้อ โดยเฉพาะ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการตรวจเช็คและอัดจาระบีลูกปืน ล้อทุกระยะ 5,000 กิโลเมตร เพิ่มใน โปรแกรมการตรวจเช็ค - กำหนดการตรวจเช็คระบบช่วงล่าง กำหนดที่ 30,000 กิโลเมตรซึ่งระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ควบคุมงานซ่อม เมื่อถึงระยะกิโลเมตรที่กำหนด ซึ่งระบบ จะถูกกำหนดด้วยระบบ GPS ติดตามรถ เพื่อนัดรถเข้าตรวจเช็ค

4.4.3 สภาพหลักปัญหาที่ (2) เกิดจากสลักค่อม้าหลวม

หัวข้อหลัก	สาเหตุทำให้ขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ช่างซ่อมบำรุงระบบช่วงล่าง	1) ช่างซ่อมบำรุงขาดทักษะการตรวจสอบ เนื่องจากขาดประสบการณ์การทำงาน ให้การตรวจเช็คไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรับทราบปัญหาจากการแจ้งซ่อม สลักค่อม้าหลวมได้จึงไม่ได้รับการแก้ไขและปล่อยรถออกไป	- อบรมช่างซ่อมบำรุงและมาตรฐานการตรวจเช็ค ระบบช่วงล่าง คันชักคันส่งและสลักค่อม้า - ติดตามความเข้าใจในการตรวจเช็คของช่างซ่อมบำรุง ระบบช่วงล่าง โดยหัวหน้างานต้องคอยติดตามทุกระยะ 2 เดือน
อะไหล่	1) ไม่ได้กำหนดอายุอะไหล่อะไหล่ที่ติดตั้งรถมาจากผู้ผลิตจะมีคุณภาพต่ำ	- กำหนดอายุอะไหล่ของสลักค่อม้า และกำหนดแผนการตรวจเช็คตามระยะทางที่กำหนดโดยกำหนดการเปลี่ยนอะไหล่ที่
	2) หลุมซ่อมไม่สะดวกต่อการทำงาน	- ปรับปรุงหลุมซ่อมให้มีสัดส่วนให้ได้ระดับการทำงาน ปรับเพิ่มขนาดของหลุมซ่อมให้สูงขึ้นอีก 40 เซนติเมตรจากเดิมและเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการขับขี่บนถนน	1) พื้นถนนเส้นทางเดินรถมักมีเส้นทางที่ถนนลูกรัง รวมทั้งสถานีการขนส่งต่างจังหวัดมักมีการก่อสร้าง การขับขี่ผ่านถนนลูกรังด้วยความเร็วทำให้ระบบการสันตะเทือนต้องทำงานหนัก	- อบรมการขับขี่ ของพนักงานขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นหลุมบ่อ หรือสภาพถนนที่ไม่เรียบ การกำหนดความเร็วในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

(ต่อ) สภาพหลักปัญหาที่ (2) เกิดจากสลักค่อม้าหลวม

หัวข้อหลัก	สาเหตุทำให้ขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปรับปรุง
สภาพแควค่อม ในการขับเคลื่อน ถนน	2) หลุมซ่อมไม่สะดวกต่อการ ทำงาน	- ปรับปรุงหลุมซ่อมให้มีสัดส่วนให้ได้ ระดับการทำงาน ปรับเพิ่มขนาดของ หลุมซ่อมให้สูงขึ้นอีก 40 เซนติเมตร จากเดิมและ เพิ่มแสงสว่างในการทำงาน

4.4.4สภาพหลักปัญหาที่ (3) เกิดจากคันชักคันส่งรถโดยสารหลวม

หัวข้อหลัก	สาเหตุทำให้ขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ช่างซ่อมบำรุง	1) ช่างขาดทักษะการตรวจสอบ เนื่องจากขาดประสบการณ์การ ทำงาน ให้การตรวจเช็คไม่มี ประสิทธิภาพ	- การแก้ไขปัญหา อบรมทักษะด้านการ ตรวจสอบทั้งช่างใหม่และเก่าวิธีการ ตรวจสอบคันชักคันส่งหลวมวิธีการ สังเกตและวิธีการซ่อม ออกคู่มือและ มาตรฐานการตรวจสอบ และการ ปรับตั้ง
วิธีการซ่อม บำรุง	1) รถไม่เข้าบำรุงรักษา	- ให้กำหนดแผนในระบบแล้ว ให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบติดตามการนำรถเข้าแผน บำรุงรักษา จัดเสริมแผนนอกเวลาการ ทำงานเพื่อไม่ให้มีงานค้าง
อะไหล่รถ โดยสาร	1) ไม่ได้กำหนดอายุอะไหล่ใช้ อะไหล่ที่ไม่ที่ไม่มีคุณภาพ มา จากการที่ได้จากผู้ผลิต ทำให้มี อายุการใช้งานสั้นกว่ารุ่นอื่นๆ 2) ไม่ได้เปลี่ยนหรือซ่อมทันที อะไหล่เมื่อพบมีการเสียหาย	- กำหนดวิธีการ ซ่อม หรือการเปลี่ยน อะไหล่กำหนดอายุอะไหล่ของคันชัก คันส่งและทำการเปลี่ยนอะไหล่เมื่อ เสื่อมสภาพ - กำหนด ยี่ห้ออะไหล่ในการจัดซื้อ และ มาตรฐาน ของรุ่นของผู้ผลิต หาอะไหล่ ที่มีคุณภาพ มาใช้งาน หรือใช้อะไหล่ เทียบ

(ต่อ)สภาพปัญหา เกิดจากคั่นชักคั่นส่งหลวม

หัวข้อหลัก	สาเหตุทำให้ขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปรับปรุง
อะไหล่รถโดยสาร	- พื้นถนนลูกรังที่มีความเร็ว การขับชี้ผ่านถนนลูกรังทำให้ระบบการสั่นสะเทือนทำงานหนัก	- อบรมการขับขี่ ของพนักงานขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นหลุมบ่อ หรือสภาพถนนที่ไม่เรียบ การกำหนดความเร็วในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
สภาพแวดล้อมในการขับขี่บนถนน	1) หลุมช่อมมีพื้นที่แคบและระดับไม่เหมาะสมกับความสูงของช่วงล่างรถ มีผลให้ช่างทำงานไม่ได้นานเกิดอาการปวดหลัง	- ปรับปรุงหลุมช่อมให้มีสัดส่วนความสูงให้ได้ระดับการทำงาน ปรับเพิ่มขนาดของหลุมช่อมให้สูงขึ้นยื่นหลังตรงได้ ทำให้พนักงานช่างทำงานได้ต่อเนื่องและไม่เมื่อยล้าจากการทำงาน

4.5การพัฒนาช่างซ่อมบำรุงโดยจัดทำมาตรฐานการฝึกอบรมการตรวจเช็คซ่อมบำรุงยางรถโดยสาร

จากตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบจะพบว่าเกือบทุกข้อบกพร่องของยางล้วนมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงในการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบช่วงล่างด้วยประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญมากเพราะหากพนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในวิธีปฏิบัติในการตรวจเช็ค ระบบช่วงล่าง และยางรถโดยสาร ก็จะไม่สามารที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบช่วงล่างได้ ปัญหาจากการที่พนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้กำหนดวิธีการทำให้เป็นมาตรฐานเนื่องจากหน่วยงานซ่อมบำรุง ยังไม่ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นการเรียนรู้รุ่นสู่รุ่นขาดความรู้และระบบการจัดการในการทำงานที่เหมาะสมรวมถึงรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เน้นการปรับปรุงแก้ไขไปที่การฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ทำการเป็นหลักซึ่งเป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยจำกัดเฉพาะงานที่ต้องทำจริงเท่านั้นซึ่งจากวิธีการฝึกอบรมแบบเดิมผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญพบว่าพนักงานหลายคนที่ยังงานใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานอย่างแท้จริงทำให้เมื่อมาปฏิบัติงานจริงพนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความถนัดของตนเองจนทำให้เกิดการสร้างวิธีการทำงาน

ด้วยตนเองส่งผลให้พนักงานแต่ละคนไม่ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทางแผนกซ่อมบำรุง

ดังนั้นผู้วิจัยให้มีการลงบันทึกการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงโดยผู้วิจัยได้จัดทำมาตรฐานที่ใช้ในการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงโดยใช้แบบบันทึกการสอนงานสำหรับการวิจัยครั้งนี้เมื่อได้กำหนดแบบบันทึกการสอนงานผู้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพในการทำงานโดยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บกพร่องและของเสียที่เกิดจากจุดเสียหายของยาง และความไม่ปลอดภัยของรถโดยสารเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญกับการตรวจเช็คช่วงล่างและยางรถโดยสาร โดยรายชื่อช่างซ่อมบำรุงที่ได้รับการอบรม มีดังนี้

1.นายภพธรรม บุญเรือง	ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร
2.นายประยูร จำปาทอง	ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร
3.นายขงยุทธ บุญเรือง	ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร
4.นายพีรรัช อินทะชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าช่างผู้ประเมิน
5.นายอุดม สหทยาพินิจกุล	ช่างซ่อมบำรุง
6.นายอนิวัฒน์ รักจักร์	ช่างซ่อมบำรุง
7.นายจรรย์ศักดิ์ สหทยาพินิจกุล	ช่างซ่อมบำรุง
8.นายสุรศักดิ์ สามารถการ	ช่างซ่อมบำรุง
9.นายวิมล ยาง	ช่างซ่อมบำรุง
10.นายทักษิณ ไชยชนะ	ช่างซ่อมบำรุง

ซึ่งการออกแบบการอบรมจำนวน3หลักสูตร ได้แก่1)หลักสูตรตรวจเช็คคันชักคันส่งและสลักคอม้า 2) การตรวจสอบยางรถโดยสาร3) การตรวจสอบลูกปืนล้อทางทีมงานวิจัยได้กำหนดหลักสูตรการอบรมทั้ง3หลักสูตร โดยเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมจะเน้นในระบบการตรวจเช็คระบบช่วงล่างและยาง ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรจะเป็นระบบช่วงล่างทั้งสิ้น เห็นจากการวิเคราะห์สาเหตุจากฝังก้างปลา จะพบว่าสาเหตุจากช่างซ่อมบำรุงที่ยังขาดวิธีการตรวจเช็คและความเข้าใจในวิธีการทำงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะช่างที่ต้องเวียนกันเข้ากะการทำงาน เพื่อทำการตรวจเช็คระบบช่วงล่าง ทำให้มาตรฐานในการตรวจเช็คยังไม่เท่ากัน ทางทีมงานจึง จัดกลุ่มเข้าฝึกอบรมตามตารางที่กำหนดซึ่งการกำหนดเกณฑ์การผ่านหลักสูตร ที่ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นการประเมินค่าการผ่านการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร โดยหัวหน้างานเป็นผู้ทำการประเมิน ซึ่งช่างซ่อมบำรุงสามารถที่ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ทุกคนแผนการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงผู้ที่กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมได้กำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมทุกช่วง 2-3 เดือนครั้งซึ่งได้ทางทีมงานได้ทำการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุง เดือนช่วงมีนาคม พ.ศ 2556เป็นต้นไปจำนวนช่างที่อบรม 6 นายเป็น

การกำหนดให้ช่างซ่อมบำรุงได้มีการทบทวนและการศึกษาในกระบวนการตรวจเช็คระบบช่วงช่วง คันชักคันส่ง สลักคอกม้า ลูกปืนล้อ และวิธีการตรวจสอบยางรถโดยสาร ซึ่งสามารถหลักสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพนักงานที่เข้ามาฝึกงานใหม่ได้ด้วย แผนการฝึกอบรมส่วนนี้จะถูกจัดส่งไปอยู่ในระบบงาน ของแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาพนักงาน และเป็นแนวทางในการปรับอัตราจ้างของช่างซ่อมบำรุงได้



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 4.14แบบฟอร์ม แผนการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุง (on The Job Training)

แผนการฝึกช่างซ่อมบำรุง ในหน้าที่ (On The Job Training) ประจำปี 2556

หน่วยงาน...ซ่อมบำรุง

ชื่อหลักสูตร	ตำแหน่งที่เข้าอบรม	ผู้รับผิดชอบ	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
การตรวจเช็ค ยางรถโดยสาร	ช่าง เครื่องยนต์และอาจ ระดับ 1,2	ช่างเทคนิค																																																
การตรวจเช็ค ลูกปืนล้อ	ช่าง เครื่องยนต์และอาจ ระดับ 1,2	ช่างเทคนิค																																																
การตรวจสอบคัมชักคัมส่ง	ช่าง เครื่องยนต์และอาจ ระดับ 1,2	ช่างเทคนิค																																																

ปรับปรุงแผนครั้งที่ : 1

หมายเหตุ :

เลขที่ : ภาพระกรม บุญเรือง หัวหน้าส่วนงานเทคนิค วันที่...../...../.....	ตรวจสอบ : ภาณุวัฒน์ นันทสุนทร ผู้จัดการแผนก..บริการยานพาหนะ วันที่.....20...../.....3...../.....57.....	เห็นชอบ : ผู้จัดการฝ่าย วันที่...../...../.....	อนุมัติ : ผู้จัดการทั่วไป วันที่...../...../.....
--	--	---	---

หลักสูตรฝึกอบรม On-The-Job Training

วิทยากร ภพธรรม บุญเรือง หัวหน้าช่างเทคนิค

ชื่อหลักสูตร การ ตรวจเช็ค คันชักคันส่ง และสลักคอมม่าระยะเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบ ระบบช่วงล่างและคันชักคันส่งได้ตามมาตรฐาน

สื่อ-อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 1)ตลับเมตร 2)คีมคอมม่า 3) แม่แรงยกรถ 4) เหล็กงัดล้อ 5)เหล็กฉาก

การประเมินผล แบบทดสอบ เกณฑ์ผ่าน 80%

ตารางที่ 4.15หลักสูตรตรวจเช็คคันชักคันส่งและสลักคอมม่า

หัวข้อ	รายละเอียดหรือจุดสำคัญที่ผู้เข้าอบรมต้องรู้หรือปฏิบัติได้
การตรวจเช็คช่วงล่าง ตรวจสอบมุมล้อ	 <p>ทำการวัดครั้งแรกที่ด้านหลังของยาง (ตัวอักษร B ในผัง) จากนั้นวัดด้านหน้า (อักษร A) ลบค่าที่อ่านได้จากด้านหน้าออกจากค่าด้านหลัง ถ้าออกมาเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นโทอิน ถ้าเป็นลบก็แสดงว่าเป็นโทเอ้าท์ค่าที่วัดได้ต้องเป็นโทอิน และมีค่า 0-2 มิลลิเมตร. การวัดครั้งแรกในขณะที่ล้อลอยจากพื้น จากนั้นวัดในขณะที่ล้อติดกับพื้น ค่าที่วัดได้ของมุมโทต้องมีค่าไม่ต่างกันเกิน 1 มิลลิเมตร. ถ้าค่าแตกต่างกันต้องทำการปรับตั้งลูกหมากคันชักแต่ถ้าปรับตั้งไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมลูกหมากคันชักตัวใหม่</p>

ตารางที่ 4.15 หลักสูตรตรวจเช็คคันชักคันส่งและสลักคอกม้ (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียดหรือจุดสำคัญที่ผู้เข้าอบรมต้องรู้หรือปฏิบัติได้
<p>การตรวจสอบคันชักคันส่ง</p>	 <p>1. ยกค้อน้ำให้ลอยจากพื้น</p> <p>2. ใช้คีมคอกม้คีบตัวลูกหมากกับหัวลูกหมากหรือ โยกที่แกนลูกหมากถ้ามีระยะยุบเกิน 2mm. ให้ปรับตั้งลูกหมากใหม่หรือเปลี่ยนถ้าไม่สามารถปรับตั้งได้</p> <p>3. สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยการโยกพวงมาลัยหรือโยกล้อซ้ายขวาถ้าพบมีระยะฟรีของลูกหมากต้องทำการปรับตั้งหรือเปลี่ยนถ้าไม่สามารถปรับตั้งได้</p>
<p>การตรวจสอบสลักคอกม้ (สลักคานหน้า)</p>	 <p>1. ยกค้อน้ำให้ลอยจากพื้นด้วยแม่แรง</p> <p>2. ใช้เหล็กงัดค้อน้ำตามรูปเพื่อดูระยะห่างจากเหล็กฉาก</p> <p>3. หากมีการเคลื่อนตัว 1 มิลลิเมตรทำการอัดจารบีใหม่</p> <p>4. มีการเคลื่อนตัวมากกว่า 1 มิลลิเมตรให้ทำการถอดเปลี่ยนสลักคอกม้ใหม่</p>

หลักสูตรฝึกอบรม On-The-Job Training

วิทยากร นายประยูร จำปาทอง นายขงยุทธ บุญเรือง

ชื่อหลักสูตร การตรวจสอบยางรถโดยสาร ระยะเวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบยางรถโดยสารให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

สื่อ-อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 1) ไฟฉาย 2) ไชควงแฉก 3) น้ำสบู่ 4) เกจวัดลมยาง 5) เครื่องวัดความลึกดอกยาง

การประเมินผล แบบทดสอบ เกณฑ์ผ่าน 80.%

ตารางที่ 4.16หลักสูตรการสอนงาน การตรวจเช็คยางรถโดยสาร

หัวข้อ	รายละเอียดหรือจุดสำคัญที่ผู้เข้าอบรมต้องรู้หรือปฏิบัติได้
การวัดค่าความลึกดอกยาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้เวอร์เนียสคาลิเปอร์วัดความลึกของดอกยางเส้นที่ 1,2,3,4,5,6 และยางอะไหล่สำรอง(ถ้ามี)โดยการใช้เวอร์เนียสคาลิเปอร์กดลงไปข้างร่องของดอกยางทั้ง สาม ส่วน เอาค่า ต่ำสุด มาเป็นค่าลงในตาราง 2. อ่านค่าที่ได้จากเวอร์เนียสคาลิเปอร์ปกติดอกยางจะมีความลึก 15 mm. ถ้าวัดได้ 3 mm. ให้เปลี่ยนยางใหม่ทันที
การตรวจเช็ควัดลมยาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดฝาปิดท่อเติมลม 2. ใช้เกจวัดความดันกดไปที่หัวเติมลม 3. อ่านค่าที่ได้จากเกจวัดความดัน 4. กรณีที่มีความดันต่ำกว่า 120 psi. ให้เติมลมเพิ่มเข้าไปให้ความดันอยู่ที่ 120 psi. 5. ใช้ไฟฉายส่องดูสภาพของกระทะล้อว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่ 6. ตรวจสอบครุย แตกร้าว และ การกินยางไม่เท่ากัน มือสัมผัสยาง ความเรียบของดอกยาง 7. บันทึกการตรวจสอบยางในใบบันทึก บำรุงรักษาทุกระยะ 5,000 กิโลเมตร

หลักสูตรฝึกอบรม On-The-Job Training

วิทยากร ภพธรรม บุญเรือง วิศวกรเทคนิค

ชื่อหลักสูตร การตรวจเช็คลูกปืนล้อ ระยะเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ ถอดลูกปืนล้อเพื่อทำการตรวจเช็ค ทุกกระยะ 30,000 กิโลเมตร

สื่อ-อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 1. บล็อกลมเบอร์ 172. ไชขวงแฉกปากแบน 3. จารบี 4. กระดาษหนังสือพิมพ์

การประเมินผล แบบทดสอบ เกณฑ์ผ่าน 80%

ตารางที่ 4.17 หลักสูตรการสอนงาน การตรวจเช็คลูกปืนล้อ

รายละเอียดหรือจุดสำคัญที่ผู้เข้าอบรมต้องรู้หรือปฏิบัติได้	
1. ทำการคลายน็อตล้อเพื่อถอดล้อ	6. ถอดลูกปืนล้อดับใน
2. ทำการถอด ฝาครอบจาระบีล้อและซีลล้อ	7. ประกอบลูกปืนล้อดับใน โดยการอัดจาระบี
3. ทำการถอดน็อตล้อลูกปืนล้อตัวนอก	ลูกปืนแล้วตอกส่งเข้า
4. ตรวจเช็คดัลล์ลูกปืน สภาพ เม็ดลูกปืน ไม่แตกหัก จารบีต้องไม่เหนียวข้น หรือแข็ง ทำให้ลูกปืนฝืดได้ ทำการล้างดัลล์ลูกปืนด้วยน้ำมันดีเซลอัดจารบีเข้ากับตัวลูกปืนและประกอบเข้าเข้าหล่อตามเดิม	8. ทำการใส่คุมล้อ
5. ถอดคุมล้อหน้าออก	9. ทำการใส่ลูกปืนล้อตัวนอกและอัดจาระบีและขันน็อตล้อลูกปืนล้อ
	10. ใส่ซีลล้อหน้าและฝาครอบจาระบี
	11. ใส่ล้อกลับคืน ขันน็อตล้อ ด้วยบล็อกลม

4.6 การแก้ไขปัญหา โดยวิธี การกำหนดอายุอะไหล่

4.6.1 หลักการพิจารณาเลือก อะไหล่สำคัญ วิเคราะห์อายุการใช้งาน โดยนำเอาอายุอะไหล่

จำนวน 3 รายการ ที่พบว่ามียุ่ค่า RPN มากที่สุด คือ

- 1) ลูกปืนล้อหน้า (G-G04-01-007)
- 2) สลักคอกม้า (G-G04-02-010)
- 3) ลูกหมากคันชักคันส่ง (M-S02-01-001)

4.6.2 นำประวัติการเบิก-ใช้อะไหล่จากข้อมูลในโปรแกรมการซ่อมบำรุง ในระบบโดยนำข้อมูลที่ได้มาจากอะไหล่ 3 ชนิด มาพิจารณาดังนี้คืออะไหล่ และรหัส หมายถึง ชื่ออะไหล่ และรหัส อะไหล่ที่ทางหน่วยงานซ่อมบำรุงได้บันทึกไว้ในระบบ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายอะไหล่ ในแต่ละครั้งวัน/เดือน/ปี เป็นช่วงเวลาในการที่มีการแจ้งซ่อมความเสียหายของอะไหล่ นั้น เพื่อบันทึกว่ามีการแจ้งซ่อมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่เมื่อไหร่ระยะกิโลเมตร คือ ระยะทางที่ได้มีการแจ้งซ่อม หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนของอะไหล่ตัวนั้นๆ

4.6.3. หาอายุการใช้งานของอะไหล่ นำข้อมูลอายุการใช้งานกิโลเมตรครั้งแรก ที่ทำการเปลี่ยนหรือมีการแก้ไขปัญหาซ่อมอะไหล่เพื่อมาพิจารณาเป็นอายุการใช้งานครั้งแรกโดยพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนในการ ตรวจเช็ค และการเปลี่ยนอะไหล่ เป็นสำคัญ ผู้วิจัยได้ดำเนินการหาค่า อายุอะไหล่ โดยการคำนวณหาค่า ต่ำสุดของอายุการใช้งานอะไหล่แต่ละประเภทตามตารางดังนี้ ตารางที่ 4.18 บันทึกการซ่อมอะไหล่สลักคอกม้า (G-G04-02-010) จากตารางเก็บข้อมูลอะไหล่ ช่องระยะกิโลเมตรที่เสีย แสดงถึงมีการเปลี่ยนอะไหล่อายุอะไหล่ตามระยะทางที่ซ่อม ซึ่งในตารางนี้ พบว่า ระยะทางต่ำสุดที่ระยะทาง 184,261 กิโลเมตรที่มีการแจ้งซ่อมในระบบ ซึ่งสาเหตุที่เลือกใช้ค่าอายุอะไหล่ที่ต่ำที่สุด เนื่องจากเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหายของระบบช่วงล่าง และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรถโดยสารทางที่มงานวิจัย จึงกำหนดค่า 180,000 กิโลเมตร เป็นอายุสลักคอกม้า สำหรับ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนี้

ตารางที่ 4.18 บันทึกความเสียหาย อายุของอะไหล่ สลักคอม้า(G-G04-02-010)

ลำดับงาน	รหัสอะไหล่	วันที่แจ้งซ่อม	ระยะกิโลเมตรที่เสียหาย
58732	G-G04-02-010	9/5/2011	283,769
60687	G-G04-02-010	7/6/2011	303,725
79906	G-G04-02-010	1/3/2012	387,915
87830	G-G04-02-010	20/8/2012	502,901
90216	G-G04-02-010	14/10/2012	474,967
91813	G-G04-02-010	27/11/2012	508,430
92417	G-G04-02-010	1/12/2012	545,457
92832	G-G04-02-010	12/12/2012	231,795
93834	G-G04-02-010	8/1/2013	538,427
94772	G-G04-02-010	6/2/2013	569,448
98773	G-G04-02-010	9/7/2013	184,261
105765	G-G04-02-010	30/10/2013	213,612

average	395,392
Max	569,448
Min	184,261

ตารางที่4.19บันทึกการเปลี่ยนอะไหล่ ลูกปืนล้อหน้า (G-G04-01-007)ตารางนี้ เป็นสถิติการซ่อมที่เกี่ยวกับอะไหล่ลูกปืนล้อหน้า และมีการเปลี่ยนโดยมีค่าอายุอะไหล่ต่ำสุดที่พบว่ามีปัญหา ที่ระยะทาง 207,118 กิโลเมตร จึงกำหนดค่า 210,000 กิโลเมตร ของลูกปืนล้อหน้าเป็น การเริ่มตรวจเช็คเป็นการเริ่มต้นในการระมัดระวังในการตรวจสอบ และมีการเปลี่ยนอะไหล่ ลูกปืนเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะใช้งาน และทำการเพิ่มในโปรแกรมการตรวจเช็ค ทุก 30,000 กิโลเมตรสาเหตุที่กำหนด การตรวจทุกระยะ 30,000 กิโลเมตรเนื่องจากเป็นรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถโดยสาร

ตารางที่ 4.19 บันทึกความเสียหาย อายุของอะไหล่ ถูกปีนลื้อหน้า (G-G04-01-007)

ลำดับงาน	รหัสอะไหล่	วันที่แจ้งซ่อม	ระยะกิโลเมตรที่เสียหาย
59466	G-G04-01-007	5/5/2011	372,635
59623	G-G04-01-007	17/5/2011	476,028
60601	G-G04-01-007	17/6/2011	341,033
75764	G-G04-01-007	28/11/2011	598,152
81229	G-G04-01-007	14/3/2012	634,240
83084	G-G04-01-007	24/4/2012	571,092
84738	G-G04-01-007	4/6/2012	482,873
85359	G-G04-01-007	21/6/2012	368,224
85989	G-G04-01-007	8/7/2012	428,916
90962	G-G04-01-007	31/10/2012	614,736
98246	G-G04-01-007	18/4/2013	658,474
101011	G-G04-01-007	26/6/2013	539,276
102272	G-G04-01-007	25/7/2013	207,118
104163	G-G04-01-007	4/9/2013	526,149
105475	G-G04-01-007	3/10/2013	667,342
107811	G-G04-01-007	26/11/2013	255,357
108577	G-G04-01-007	15/12/2013	228,555

average	468,835
Max	667,342
Min	207,118

All rights reserved

ตารางที่ 4.20 บันทึกความเสียหาย อายุของอะไหล่ ลูกหมากคันชักคันส่ง (M-S02-01-001)

ลำดับงาน	รหัสอะไหล่	วันที่แจ้งซ่อม	ระยะกิโลเมตรที่เสียหาย
78282	M-S02-01-001	19/1/2012	569,575.00
78463	M-S02-01-001	23/1/2012	382,786.00
81897	M-S02-01-001	29/3/2012	403,995.00
83219	M-S02-01-001	27/4/2012	476,870.00
83403	M-S02-01-001	3/5/2012	354,652.00
83784	M-S02-01-001	23/5/2012	570,267.00
86168	M-S02-01-001	10/7/2012	429,252.00
86531	M-S02-01-001	18/7/2012	508,895.00
86557	M-S02-01-001	19/7/2012	327,182.00
87367	M-S02-01-001	7/8/2012	385,495.00
87661	M-S02-01-001	15/8/2012	336,040.00
87817	M-S02-01-001	18/8/2012	443,786.00
92814	M-S02-01-001	13/12/2012	231,796.00
93180	M-S02-01-001	20/12/2012	544,540.00
94234	M-S02-01-001	17/1/2013	502,059.00
95998	M-S02-01-001	1/3/2013	588,847.00
98430	M-S02-01-001	23/4/2013	503,033.00
96649	M-S02-01-001	24/4/2013	544,261.00
99061	M-S02-01-001	8/5/2013	584,355.00
102688	M-S02-01-001	3/8/2013	314,409.00
102688	M-S02-01-001	9/8/2013	315,960.00
107803	M-S02-01-001	26/11/2013	225,111.00
111670	M-S02-01-001	28/2/2014	605,259.00


average	441,235.87
Max	605,259.00
Min	225,111.00

4.7 ผลการปรับปรุงข้อบกพร่องยางรถโดยสาร

จากการปรับปรุงข้อบกพร่องของยางประเภทต่าง ทั้ง 6 ชนิดได้แก่

- 1) ชนิดการบกพร่องแบบสึกกลาง
- 2) ชนิดการบกพร่องแบบสึกไหล่ทั้งสองข้าง
- 3) ชนิดการบกพร่องแบบสึกขนนก
- 4) ชนิดการบกพร่องสึกแบบเอียง
- 5) ชนิดการบกพร่องแบบสึกไหล่เป็นหลุม
- 6) ชนิดการบกพร่องแบบกินยางไม่เท่ากัน 2 ข้าง

ปริมาณจุดเสียหายหรือข้อบกพร่องของยางหลังการการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการ ปรับแก้การ ฝึกอบรมช่างให้มีความรู้ความเข้าใจในงานการตรวจสอบ เช็คและการดูแลรักษา ก่อนที่ จะพบ ความเสียหาย ของระบบช่วงล่างและยาง รวมทั้งการบันทึกการแก้ไขไปในแต่ข้อบกพร่องสำหรับปริมาณ ของจุดบกพร่องหลังการ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนั้น ผู้วิจัยได้นำ เสนอผลจากการปรับปรุงในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2556 ได้จัดเก็บข้อมูล ทุกระยะ 5,000 กิโลเมตรที่เข้าตรวจเช็ค จำนวนรถ 50 คัน) ดังภาพที่ 4.6

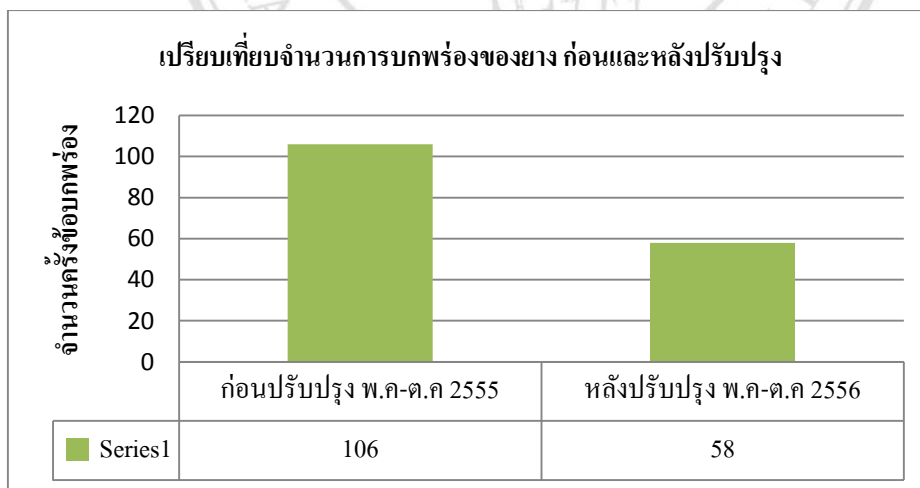

ภาพที่ 4.6 การจัดเก็บข้อมูลความบกพร่องของยาง ทุกระยะ 5,000 กิโลเมตรหลังปรับปรุง

จากการดำเนินการแก้ไขจุดเสียหาย ของ การตรวจสอบการวัดจุดบกพร่อง โดยที่ตารางที่ 4.21 ทำการ ตรวจวัดความบกพร่องของยาง ทุกระยะ 5,000 กิโลเมตร (หลังปรับปรุง) ได้ นำมา เปรียบเทียบ อัตราการเสียหายของยางจากการวัดในข้อมูล การจัดเก็บลักษณะข้อบกพร่องของยางรถโดยสาร ตาม ระยะทางที่ตรวจพบ ปีพ.ศ 2555 (ก่อนปรับปรุง) ของจำนวนรถ 50 คันซึ่งในรถ 1 คันมีจำนวนยางอยู่ 6

เส้น คิดเป็นจำนวน 300 เส้นจากการเปรียบเทียบตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 2556 จำนวน 6 เดือน ก่อนและหลัง ซึ่งพบว่ายางรถโดยสารีห้อชั้นลงมีข้อบกพร่องลดลงโดยก่อนปรับปรุงของเดือน พฤษภาคม –ตุลาคม 2555 เป็นจำนวนรวมทั้งบกพร่อง106 ครั้งหลังปรับปรุงพบจุดบกพร่องตั้งแต่เดือน พฤษภาคม –ตุลาคม 2556 เป็นจำนวน 58ครั้งข้อบกพร่องลดลงเป็นจำนวน 48 ครั้งในช่วงเวลา เดียวกันของแต่ละปีคิดเป็นอัตราร้อยละ 55 ที่ลดลง

4.7.1 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 4.21 ตารางเปรียบเทียบ ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

สาเหตุการขัดข้องที่เป็นไปได้	ก่อนการปรับปรุง				หลังปรับปรุง			
	Severity (S)	Occurrence : O	Detection : D)	RPN	Severity (S)	Occurrence : O	Detection : D)	RPN
1.คั่นชักคันส่งหลวม	8	5	6	240	8	3	5	120
2.สลักค่อม้าหลวม	8	5	6	240	8	3	5	120
3.ลูกปืนล้อหลวม	9	3	6	162	6	3	5	90

จากตารางที่ 4.22เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงค่า RPN ผู้วิจัยได้ทำการเลือก หัวข้อ1)คั่นชัก คันส่งหลวม ค่า RPN 240หลังการปรับปรุง ลดลง เหลือ 120 สาเหตุการขัดข้อง ในการเกิดคั่นชักคัน ส่งหลวมเกิดความความถี่ (Occurrence) ในการแจ้งซ่อมคั่นชักคันส่ง อยู่ทีก่อนปรับปรุงจากระดับ 5 เป็นหลังปรับปรุงเป็น ระดับ3 เนื่องจากมีจำนวนการแจ้งซ่อม15ครั้งลดลงเป็นแจ้งซ่อม 8ครั้งทำให้มี ค่าความถี่ที่ลดลงหลังปรับปรุง จากตารางที่ ก-7 ประวัติการแจ้งซ่อมคั่นชักคันส่งหลวมปี พ.ศ 2555- 2556การตรวจจับ(Detection) ก่อนการปรับปรุงจากระดับ6 หลังการปรับปรุงเป็นระดับ5 สาเหตุจาก ก่อนการปรับปรุงมีการตรวจจับด้วยการขับชี้ของพนักงานขับรถ ใช้ทักษะของคนขับในการแจ้งซ่อม หรือตรวจจับซึ่งคนขับมีประสบการณ์การขับชี้ที่แตกต่างกันหลังการปรับปรุง เปลี่ยนการตรวจจับ ด้วยการนำรถเข้าพื้นที่ตรวจซ่อมตรวจสอบโดยช่างซ่อมบำรุงเป็นการควบคุมการตรวจสอบที่ดีขึ้น มากกว่าการใช้คนขับรถแจ้งซ่อม2) สลักค่อม้าหลวม ค่า RPN 240หลังการปรับปรุง ลดลง เหลือ 120


สาเหตุการขัดข้อง ความถี่(Occurrence) การแจ้งซ่อมสลักคอมม่าอยู่ที่ก่อนปรับปรุงจากระดับ 5 เป็น หลังปรับปรุงเป็น ระดับ3 เนื่องจากมีจำนวนการแจ้งซ่อม12 ครั้งลดลงเป็นแจ้งซ่อม 5 ครั้งมีค่าความถี่ ที่ลดลงหลังปรับปรุง ตามตารางที่ ก-6 แสดงความถี่ในการแจ้งซ่อมสลักคอมม่าของรถโดยสาร พ.ศ 2555-2556 การตรวจจับ (Detection) ก่อนการปรับปรุงจากระดับ6 หลังการปรับปรุงเป็นระดับ 5 สาเหตุจากก่อนการปรับปรุงมีการตรวจจับด้วยการขี้ของพนักงานขับรถใช้ทักษะของคนขับในการ แจ้งซ่อมหรือตรวจจับซึ่งคนขับมีประสบการณ์การขี้ที่แตกต่างกันหลังการปรับปรุง เปลี่ยนการ ตรวจจับด้วยการนำรถเข้าพื้นที่ตรวจซ่อมตรวจสอบโดยช่างซ่อมบำรุงเป็นการควบคุมการตรวจสอบ ที่ดีขึ้น 3) ลูกปืนล้อหลวม ค่า RPN 162หลังการปรับปรุง ลดลงเหลือ 90สาเหตุการขัดข้องค่าความ รุนแรง (Severity)ก่อนปรับปรุงเป็นระดับ 9 หลังปรับปรุงอยู่ในระดับ 6 จากที่เกิดลูกปืนล้อหลวม หรือแตกได้จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียน้อยลง ทีมวิจัยได้ประเมินสาเหตุการลดลงจากที่ช่าง ซ่อมบำรุงมีวิธีการตรวจสอบลูกปืนล้อตามระยะทางที่กำหนดและกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยน อะไหล่ลูกปืนล้อ จึงทำให้ค่าความเสี่ยงมีโอกาสลดลงแต่ต้องเสียเวลาในการตรวจเช็คลูกปืนล้อ จึงทำ ให้ค่าความเสี่ยง เป็นระดับ6 ซึ่งการประเมินนี้จากทีมประเมินจากความน่าจะเป็นของ โอกาสเกิดความ เสี่ยง ซึ่งไม่มีข้อมูลทางสถิติ เนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุและการสูญเสียไม่เคยเกิดขึ้นจึงไม่มีข้อมูล สนับสนุน ความถี่ (Occurrence) การแจ้งซ่อมลูกปืนล้อก่อนปรับปรุงจากระดับ 3 เป็นหลังปรับปรุง เป็น ระดับ3 เนื่องจากมีจำนวนการแจ้งซ่อม4 ครั้งลดลงเป็นแจ้งซ่อม 3 ครั้ง ตามตารางที่ ก-5 แสดง ความถี่ในการแจ้งซ่อมลูกปืนล้อรถโดยสาร พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยจึงไม่ค่อยเห็นความแตกต่าง และการตรวจจับ (Detection) ก่อนการปรับปรุงจากระดับ 6 หลังการปรับปรุงเป็นระดับ5 สาเหตุจาก ก่อนการปรับปรุงมีการตรวจจับด้วยการขี้ของพนักงานขับรถใช้ทักษะของคนขับในการแจ้งซ่อม หรือตรวจจับซึ่งคนขับมีประสบการณ์การขี้ที่แตกต่างกันหลังการปรับปรุง เปลี่ยนการตรวจจับ ด้วยการนำรถเข้าพื้นที่ตรวจซ่อมตรวจสอบโดยช่างซ่อมบำรุงเหมือนทั้งสองกรณี

4.7.2 วิธีการปรับปรุงการตรวจจ้างงานซ่อมบำรุงรถโดยสาร

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
<ul style="list-style-type: none"> - คนขับรถจะทำการแจ้งซ่อมระบบช่วงล่างเมื่อรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับช่วงล่างของรถโดยสารหลังที่ได้ออกไปให้บริการแล้วจะเข้ามาแจ้งซ่อม - ช่างซ่อมบำรุงรับการแจ้งซ่อมจากคนขับทำการตรวจสอบตามใบแจ้งซ่อม - ใบตรวจซ่อมบำรุงตามแผนไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจเช็ค 1) ลูกปืนล้อ 2) สลักคานหน้า 3) คันชักคันส่งที่ชัดเจนทำให้ช่างซ่อมบำรุงไม่ได้ทำการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนการตรวจเช็คระบบช่วงล่างทุกระยะ 30,000 กิโลเมตรในโปรแกรมการแจ้งซ่อม - ทำการตรวจเช็คระบบช่วงล่างตามวิธีการที่ได้ฝึกอบรมวิธีการตรวจระบบช่วงล่างและปฏิบัติตามตำแหน่งเข้าตรวจเช็คตามตารางที่ ก-3 ใบตรวจเช็คบำรุงรักษาทุกระยะ 30,000 กิโลเมตร



ภาพที่ 4.6 แสดงการตรวจเช็คช่วงล่างตามแผนการซ่อมบำรุงหลังการปรับปรุง

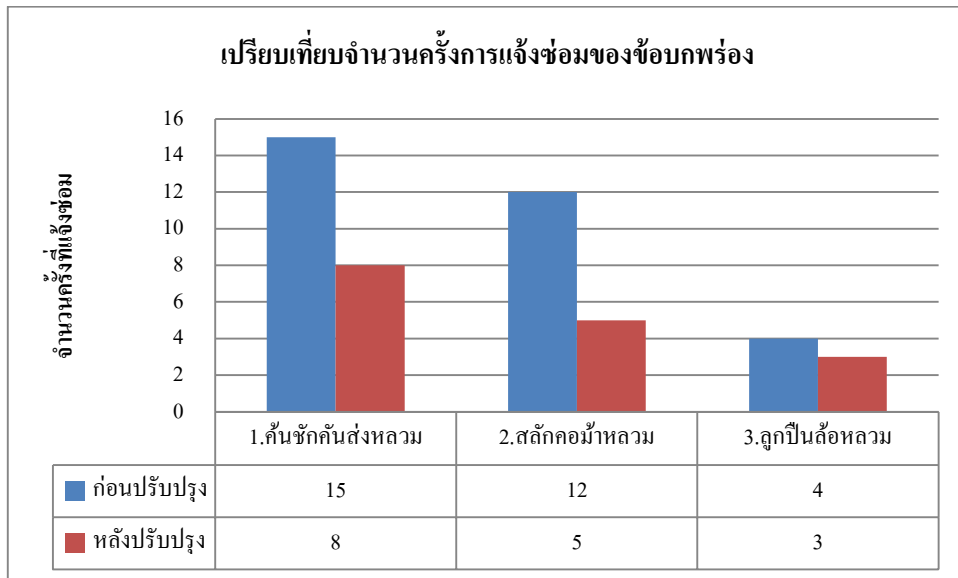

ภาพที่ 4.7 เปรียบเทียบจำนวนความถี่ (Occurrence) ในการแจ้งซ่อมก่อนและหลังปรับปรุง

4.8 วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของยางรถโดยสาร

- 1) การที่พนักงานช่างในแผนกได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจถึงแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมแก้ไขได้ตรงจุดและช่างซ่อมเกิดทักษะในการทำงาน เนื่องจากได้รับการฝึกการปฏิบัติงานจากมาตรฐานการทำงานในแผนกงานที่เกี่ยวข้องทำให้มีแนวทางในการทำงานเป็นระบบและมีมาตรฐานการทำงานที่คล้ายกันส่งผลให้คุณภาพการทำงานที่เป็นมาตรฐานและนำไปสู่การลดค่าความเสี่ยงที่น้อยลง
- 2) ได้ดำเนินการหาค่า อายุอะไหล่ โดยจากประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลัง 2 ปี นำมาทำการคำนวณหาค่า ต่ำสุดของอายุการใช้งานอะไหล่ตัวที่ 1) ลูกปืนล้อหน้า กำหนดค่า 210,000 กิโลเมตร 2) ลูกหมากคันชักคันส่ง 210,000 กิโลเมตร 3) สลักคานหน้า โดยมีค่าอายุอะไหล่ กำหนดค่า 180,000 กิโลเมตร ซึ่งการกำหนดค่าอายุอะไหล่ในครั้งนี้ ได้กำหนดที่ค่าต่ำที่สุดที่ได้เคยมีการเปลี่ยนหรือการซ่อม ซึ่งเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วนดังกล่าวเสียหายได้ และกำหนดแผนการตรวจเช็คช่วงล่างในระบบซ่อมบำรุงทุกระยะ 30,000 กิโลเมตร
- 3) การจัดทำฝึกอบรมพนักงาน ตามแผนการฝึกอบรมพนักงานช่างใหม่ และเก่า โดยมี เอกสารการประเมินจากหัวหน้างานประเมินประสิทธิภาพ การฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 กับสิ่งที่

ได้เรียนหรือฝึกสอน ซึ่งจะมีเอกสารการเรียนรู้ การถอดประกอบ วิธีการตรวจเช็ค และเข้าใจ หลักการทำงานของอะไหล่ที่เสียหายได้เป็นอย่างดีหากซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดำเนินการเอาจุด ค่า RPN ตัวอื่นๆ ไปทำการแก้ไขด้วยจะยิ่งทำให้ลดจำนวนยางที่มี ข้อบกพร่องน้อยลงไปอีกจากวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องยางรถโดยสาร

4.9 ผลที่ได้รับจากงานวิจัยหลังการปรับปรุง

- 4.9.1 ยืดอายุยางรถโดยสาร ยี่ห้อ ชั้นลอง จาก 82,000 กิโลเมตรต่อเส้น เป็น 110,000 กิโลเมตร ต่อเส้นได้ เป็นการประมาณค่าอายุยางเมื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของยางได้ตามงานวิจัยก็จะทำให้ลดเพิ่มอายุเฉลี่ยของยางขึ้นมาได้เต็มประสิทธิภาพ (ภาพที่ ก-4ตารางการเก็บ ประวัติอายุการใช้งานของยางยี่ห้อชั้นลอง ปี 2554-2555)
- 4.9.2 ด้านต้นทุน ค่ายางรถโดยสาร ก่อนปรับปรุง 0.20 บาทโดยคิดจากราคายางปัจจุบันที่ 16,400 บาท / ระยะทาง 82,000 ต่อกิโลเมตรที่วิ่งได้ จากการปรับปรุงแล้วจะทำให้ยางสามารถใช้งานได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นถึง 110,000 กิโลเมตร ต่อเส้น คิดเป็นเป็น 0.15บาท ต่อกิโลเมตร โดย สามารถลดต้นทุนการขนด้านยางรถโดยสารได้ 0.05บาทต่อกิโลเมตร ต่อเส้นคิดเป็นร้อยละ 25 ของต้นทุนบาทต่อกิโลเมตร
- 4.9.3 การบริหารจัดการรถในการซ่อมบำรุงช่วงล่าง เนื่องจากมีการกำหนดแผนในระบบตาม ระยะทางกิโลเมตรที่กำหนดไว้โดยการบันทึกไว้ในระบบการแจ้งซ่อมและให้เตือนเมื่อ ถึงระยะเวลาที่กำหนด

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved